

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
1	201721036	202W6084162	進口檢驗不合格	基隆分局	1060427	刻磨機	【進口檢驗】1.經依IEC 60745-1及IEC 60745-2-3標準執行絕緣耐電壓測試，發生絕緣崩潰，故判定不合格。2.樣品之電源開關、馬達、調速旋鈕與原型式試驗報告登錄不符。	JINHUA VINTAGE TRADING CO. LTD	正大企業行	電機	846721
2	201721035	20206155104011	進口檢驗不合格	基隆分局	1060224	輪胎	[進口檢驗]輪胎未依CNS 1431 第7.1節規定，於輪胎兩側胎肩部設置其指示之記號（只有單側有指示之記號）。	貴州輪胎進出口有限公司	好運企業社	化工	401120
3	201741034	204C5009419003	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1051122	產業用防護頭盔	[進口檢驗]衝擊吸收性試驗：傳至頭型之力超過5kN，不符CNS1336第5.1.1節規定。穿透性試驗：鋼錐尖端接觸頭型表面，不符CNS1336第5.1.2節規定。評定不合格。	江陽市宏安塑料製品有限公司	欣蒙工程有限公司	化工	650610
4	201721033	20205300637001	進口檢驗不合格	基隆分局	1051221	玩具車	【進口檢驗】玩具車，其黑色軟塑膠材質輪胎，經CNS15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析法)測試，其中材質軟塑膠(輪胎)，顏色:黑色，塑化劑含量為7.39%(DBP=1.86%、DEHP=3.35%、DINP=1.85%、DIDP=0.33%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	YI FA TOYS	一發洋行有限公司	化工	950300
5	201721032	20205281807001	進口檢驗不合格	基隆分局	1051202	娃娃	【進口檢驗】娃娃，其膚色及透膚色軟塑膠材質臉部及鞋子，經CNS 15138-1(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析法)測試，塑化劑含量分別為22.25%及8.36%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	LEADER TOYS COMPANY LTD	權鑫貿易企業有限公司	化工	950300
6	201721031	20205048879004	進口檢驗不合格	基隆分局	1051128	兒童自行車	【進口檢驗】兒童自行車，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為11.12%(DEHP=11.12%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	寧波偉力車業有限公司	馥聖企業股份有限公司	機械	871200
7	201721030	20205012108001	進口檢驗不合格	基隆分局	1051114	吉的堡CHEVADY磁性繪圖本	【進口檢驗】吉的堡 CHEVADY 磁性繪本奇瓦迪磁繪本，依據CNS 4797-3第4.24.6節測試後，書本鐵圈遭拉開，該鐵圈再經第4.9節測試後判定為危害尖端，不符合第3.7節供96個月以下兒童使用玩具不得有危害尖端之規定，故判定不合格。	蘇州信孝文化用品有限公司	信慧企業有限公司	化工	950300
8	201721029	20205157609001	進口檢驗不合格	基隆分局	1051012	直立籃球	【進口檢驗】直立籃球，紅色軟塑膠材質籃球，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為0.23%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	KAIWO TOYS TRADING CO.,LTD	鼎美股份有限公司	化工	950699
9	201721028	20205047732008	進口檢驗不合格	基隆分局	10510011	兒童平衡車	【進口檢驗】兒童平衡車：1.其依據CNS 4797-3第4.24.6節測試後，車鈴遭拉開，其車鈴再經4.2節測試後完全沒入小物件筒，不符合第3.4節供36個月以下兒童使用之玩具不得完全置入小物件測試筒之規定。2.其黑色軟塑膠及塑膠皮把手及座墊，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量分別為7.11%(DBP=2.01%、DEHP=3.48%、DINP=0.86%及DIDP=0.68%)及16.09%(DEHP=16.09%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	LIAN YIPLASTICS MOLD MANUFACTORY	奕橙國際有限公司	化工	950300
10	201721027	20205046403004	進口檢驗不合格	基隆分局	1050906	英勇警察服(藍色)	【進口檢驗】英勇警察服(藍色)，其黑色塑膠皮材質皮帶，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為2.64%(DEHP=2.64%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	Y.W. HUANYOU FACTORY	煥佑企業有限公司	化工	611430
11	201732026	10550300069	市購檢驗不合格	第六組	1050504	Airport 26吋可折疊2輪拉桿箱	【市購檢驗】Airport 26吋可折疊2輪拉桿箱，依據CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」之「行走試驗」，連續行走26.3公里(km)後發現腳輪過度磨損，不符合國家標準CNS 15331 連續行走32公里(km)之規定	浙江匯信進出口股份有限公司	大潤發流通事業股份有限公司	化工	420211
12	201741025	204C5007554000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050831	絨毛玩偶	【進口檢驗】絨毛玩偶，其透明軟塑膠材質吸盤，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為24.93% (DEHP=24.93%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	Guang Zhou Yue zhi Hua Toys	翌揚國際有限公司	化工	950300
13	201741024	204C5008792000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050729	塘膠動物玩具	【進口檢驗】塘膠玩具，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中本體材質軟塑膠(顏色：混色(INK)，塑化劑含量為24.68% (DEHP=23.60%、DINP=1.08%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	廣益哈比比	奇翔坊	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報檢案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
14	201721023	20205300360011	進口檢驗不合格	基隆分局	1050725	塑膠玩具	【進口檢驗】塑膠玩具，透藍色軟塑膠材質本體，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為12.88%(DBP=12.88%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	YI FA TOYS	一發洋行有限公司	化工	950300
15	201721022	20205315814002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050711	貼紙	【進口檢驗】貼紙，其本體材質塑膠(含泡棉)，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為2.73%(DEHP=1.67%、DINP=1.06%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	運達公益玩具有限公司	桔英有限公司	化工	391990
16	201762021	10560300020	市購檢驗不合格	台南分局	1050819	泡泡水玩具	【市場購樣】泡泡水玩具，經CNS 10890(食品微生物檢測法-生菌數之檢驗)規定測試，生菌數為480,000CFU/ML，不符合CNS 4797規定之3,000 CFU/ML以下之限量值要求，故判定不合格。	SHEN ZHEN RU HONG TOY CO., LTD	如虹興貿易有限公司	化工	950300
17	201771020	20705809998007	進口檢驗不合格	高雄分局	1050705	硬尾款式 黃 SIZE:12	【進口檢驗】兒童助步車(硬尾款式 黃)，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為20.58%(DEHP=20.58%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	大晴天商貿有限公司	鈺展實業有限公司	化工	950300
18	201771019	20705809998007	進口檢驗不合格	高雄分局	1050705	硬尾款式 白 SIZE:12	【進口檢驗】兒童助步車(硬尾款式 白)，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為23.41%(DEHP=23.41%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	大晴天商貿有限公司	鈺展實業有限公司	化工	950300
19	201771018	20705809998007	進口檢驗不合格	高雄分局	1050705	硬尾款式 天藍 SIZE:12	【進口檢驗】兒童助步車(硬尾款式 天藍)，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為22.56%(DEHP=22.56%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	大晴天商貿有限公司	鈺展實業有限公司	化工	950300
20	201771017	20705810370002	進口檢驗不合格	高雄分局	1050624	塑膠玩具-豬存錢罐	【進口檢驗】塑膠玩具，黑色軟塑膠材質底蓋，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為3.46%(DBP=0.34%、DEHP=1.32%、DINP=1.80%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	YI FA TOYS	佳發洋行	化工	950300
21	201771016	20705810370002	進口檢驗不合格	高雄分局	1050624	塑膠玩具-招財貓存錢罐	【進口檢驗】塑膠玩具，其黑色軟塑膠材質底蓋，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為6.13%(DBP=1.19%、DEHP=1.47%、DINP=3.47%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，判定不合格。	YI FA TOYS	佳發洋行	化工	950300
22	201721015	20205040576000	進口檢驗不合格	基隆分局	1050217	迷你籃球玩具組	【進口檢驗】迷你籃球玩具組，透橘色軟塑膠材質吸盤，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為16.52%(DBP=10.36%、DEHP=4.25%、DINP=1.91%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	株式會社 山洋	彬松科技股份有限公司	化工	950300
23	201721014	20205315228001	進口檢驗不合格	基隆分局	1050318	雞毛毬子	【進口檢驗】雞毛毬子，其紅色及黑色塑膠皮底部，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為7.62%(DBP=0.33%、DEHP=6.83%、DINP=0.46%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	武義冠迪休閒用品有限公司	啟豐企業社	化工	950300
24	201721013	20204137280002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050107	塑膠拼裝玩具	【進口檢驗】塑膠拼裝玩具，黑色軟塑膠材質輪胎，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為11.54%(DEHP=10.61%、DINP=0.67%、DIDP=0.26%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	石家莊彩典文化有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
25	201721012	20204157459002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041008	直立籃球	【進口檢驗】直立籃球，其暗紅色軟塑膠材質籃球，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為15.34%(DBP=14.83%、DEHP=0.51%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	KAIWO TOYS TRADING CO., LTD	鼎美股份有限公司	化工	950699

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
26	201741011	204C5007138007	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050406	貼紙	【進口檢驗】貼紙，其泡棉材質本體，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為26.94% (DEHP=26.94%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	Nine Hong Trading CO., LTD	翌揚國際有限公司	化工	950300
27	210751010	205T5223004009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050706	二用平衡滑步車	【進口檢驗】二用平衡滑步車，其紅色泡棉材質握把，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，甲醃胺之殘留量為632.37 ppm，超過CNS 4797甲醃胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	河北天順兒童玩具有限公司	弘益國際企業有限公司	化工	950300
28	201751009	205T5223003006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050706	二用平衡滑步車	【進口檢驗】二用平衡滑步車，其紅色泡棉材質握把，經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，甲醃胺之殘留量為571.06 ppm，超過CNS 4797甲醃胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	河北天順兒童玩具有限公司	弘益國際企業有限公司	化工	950300
29	201751008	205T5192045001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050705	塑膠跳繩	【進口檢驗】塑膠跳繩，其藍色軟塑膠材質跳繩，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為8.26% (DEHP=8.26%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	SHENZHEN IDEAL FRIENDSHIP IMPORT & EXPORT CO., LTD	合奏實業有限公司	化工	950691
30	201751007	205T5037038009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050701	小小廚師切切樂	【進口檢驗】小小廚師切切樂，其依據CNS 4797-3第4.2節測試後，玩具茄子、玉米及小黃瓜完全沒入小物件筒，不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定，故判定不合格。	WENZHOU TIMES CO., LTD	舞奕有限公司	化工	950300
31	201751006	205T5037037006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050701	小鹿打鼓車	【進口檢驗】小鹿打鼓車，其依據CNS 4797-3第4.2.4.6節測試後，小鹿手臂遭拉下，其手臂再經4.2節測試後完全沒入小物件筒，不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定；另玩具本體繩索長度超過220 mm(量測值：665 mm)，且具有固定環珠，不符合第3.11.3節供36個月以下兒童使用之拖拉玩具用繩索或鬆緊帶之規定，故判定不合格。	WENZHOU TIMES CO., LTD	舞奕有限公司	化工	950300
32	201741005	204C5009352006	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050620	絨毛玩具、毛絨公仔吊飾	【進口檢驗】絨毛玩具，其透明軟塑膠材質吸盤，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為34.05% (DEHP=34.05%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	永駿玩具廠	富程開發企業有限公司	化工	950300
33	201721004	20205300296002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050608	遙控車	【進口檢驗】遙控車66-FF，其黑色軟塑膠材質輪胎，經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為9.20%(DBP=1.21%、DEHP=1.51%、DINP=4.43%、DIDP=2.05%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	XY TOYS	一發洋行有限公司	化工	950300
34	201771003	20705801950000	進口檢驗不合格	高雄分局	1050523	泡泡水、PLASTIC TOYS	【進口檢驗】泡泡水，依食品微生物之檢驗法檢驗生菌數，檢驗結果為10,000,000 CFU/mL，不符合CNS 4797生菌數須在3,000 CFU/mL以下之生物性安全要求，故判定不合格。	Y.K TOYS	錡異國際有限公司	化工	950300
35	201741002	204C5006523002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050620	小海豚玩偶	【進口檢驗】小海豚玩偶，其透明軟塑膠材質吸盤，經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，塑化劑含量為18.27% (DEHP=18.27%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	深圳億彩展覽展示器材有限公司	泓凱光電股份有限公司	化工	950300
36	201741001	204C5006318003	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050309	PEPPA PIG 佩佩豬音樂麥克風玩具	【進口檢驗】玩具，黃色軟塑膠材質電線，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為32.13% (DEHP=32.13%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	汕頭市創景玩具有限公司	林詩嘉	化工	950300
37	201671090	20705811953000	進口檢驗不合格	高雄分局	1050817	車用輕便液壓千斤頂、15TON HYDRAULIC JACK	[進口檢驗]經依CNS 4074(汽車用輕便式液壓千斤頂)測試，其中揚程限制裝置無法保持鞍座於最高位置，不符合CNS 4074第5.4.1節規定，及溜塊無法保持於最大揚程1/2位置，不符合CNS 4073第5.4.3節規定，故判定不合格。	TAICANG SHENGFU TRADE CO., LTD	盛孚機械股份有限公司	機械	842542
38	201621089	20205290038000	進口檢驗不合格	基隆分局	1050302	千斤頂、BOTTLE JACK	[進口檢驗]經依CNS 4074(汽車用輕便式液壓千斤頂)測試，其中操作桿套筒之焊道破裂，不符合CNS 4074第5.4.1節之規定，故判定不合格。	ANHUI HANDFULL INTERNATIONAL TRADING (GROUP) CO., LTD	囑福貿易有限公司	機械	842542

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
39	201621088	20205290039003	進口檢驗不合格	基隆分局	1050302	千斤頂、FLOOR JACK	【進口檢驗】經依CNS 5432(汽車用輕便式輪型液壓千斤頂)測試，其中頂盤輔助螺桿底部缺插銷，螺桿到達最高位置時無法確實停止且脫落，不符合CNS 5432第5節之規定，故判定不合格。	ANHUI HANDFULL INTERNATIONAL TRADING (GROUP) CO., LTD	囑福貿易有限公司	機械	842542
40	201641087	204C5006943004	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050122	玩具小汽車	【進口檢驗】玩具小汽車，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質本體，塑化劑含量為1.59% (DEHP=1.51%、DINP=0.08%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	HAN LI TOY BUSINESS	翌揚國際有限公司	化工	950300
41	201641086	204C5010014002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050125	充氣玩具、塑膠充氣魚棒	【進口檢驗】充氣玩具，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中粉紅色塑膠片(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為22.66% (DEHP=22.66%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	昕鑫玩具	江海國際企業行	化工	950300
42	201641085	204C4900162009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1041230	塑膠玩具、芭比娃娃	【進口檢驗】塑膠玩具，膚色軟塑膠材質臉、手腳，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)測試，塑化劑含量為4.81% (DBP=1.35%、DEHP=3.01%、DINP=0.45%)，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。	澄海市瑞信工貿有限公司	茂良股份有限公司	化工	950300
43	201641084	204C4010292000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1041210	塑膠玩具、積木玩具	【進口檢驗】塑膠玩具，膚色軟塑膠材質公仔本體，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)測試，塑化劑含量為2.64% (DEHP=0.01%、DINP=1.92%、DIDP=0.71%)，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。	輕鬆元氣館	林文健	化工	950300
44	201621083	20204030210002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041023	滑板(陸地用)	【進口檢驗】經測試軸及輪之鎖定件突出於輪之外緣，不符合CNS 12870第3節(5)之規定。未以不易磨滅之方式標示；未標示「警告：使用前應詳閱注意事項之警語」，不符合CNS 12870第6節之規定。	GINSU ENTERPRISE CO., LTD	勁速企業有限公司	機械	950699
45	201621082	20205335320009	進口檢驗不合格	基隆分局	1050728	直排輪鞋	【進口檢驗】經測試後端制動器與地面接觸時，地面與底座角度為25度，不符合CNS 14620第5.1節地面與底座角度應為10-20度範圍內之規定。	東莞市騰蛟運動用品有限公司	日環企業有限公司	機械	950670
46	201651081	205T5116080006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050818	兒童玩具-童車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠材質履帶的塑化劑含量為4.52%(DBP=0.06%、DEHP=2.45%、DINP=1.65%、DIDP=0.36%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
47	201651080	205T5135460000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050811	吹泡玩具	【進口檢驗】經依CNS 4797規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，檢驗結果為47,000 CFU/mL，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。	柏樂榮玩具	大創實業有限公司	化工	950300
48	201651079	205T5141045009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050721	塑膠玩具	【進口檢驗】經依CNS 4797規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數，塑膠造型相機玩具所附之泡泡水檢驗結果為15,000 CFU/mL，不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/mL以下)，故判定不合格。	SHENZHEN XINYAONGYONGHONG TRADE LIMITED COMPANY	冠綸商行	化工	950300
49	201651078	205T5208003009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050713	炫字小風扇	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其透明塑膠風扇扇片的塑化劑(DEHP)含量為7.97%，不符合CNS 4797規定之0.1%以下限量值要求，故判定不合格。	深圳市閃光光電有限公司	龍昇國際禮品有限公司	化工	841459
50	201621077	20205310741009	進口檢驗不合格	基隆分局	1050908	塑膠玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中：1.橘色軟塑膠材質聽診器軟管的塑化劑含量為6.91%(DBP=0.57%、DEHP=5.55%、DINP=0.79%)2.黑色軟塑膠材質聽診器耳塞的塑化劑含量為5.86%(DBP=1.01%、DEHP=3.63%、DINP=1.22%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	奧興塑膠玩具廠	正易商行	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
51	201621076	20205240154005	進口檢驗不合格	基隆分局	1050825	動力沙組	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中黃色、粉紅色及藍色塑膠材質充氣玩具本體(含軟塑膠吹口的塑化劑(DEHP)含量為2.85%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	YIWU CITY CHAN DUO TOYS CO., LTD	合力線行銷股份有限公司	化工	950300
52	201621075	20205180372001	進口檢驗不合格	基隆分局	1050728	三輪踏板車	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中材質軟塑膠(黑色握把)的塑化劑含量為9.97%(DEHP=6.35%、DINP=0.51%、DINP=3.11%),超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	永嘉縣貝嘉樂遊樂設備有限公司	台灣傳承樂用品有限公司	化工	950300
53	201621074	20205300312002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050630	玩偶	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中玩偶白色塑膠衣服衣的塑化劑含量為19.34%(DBP=0.31%、DEHP=19.03%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	YI FA TOYS	一發洋行有限公司	化工	950300
54	201662073	10560300106	市購檢驗不合格	台南分局	1050922	自行車用安全帽	【市場購樣】經測試:(1)保持性試驗時頭盔自頭型脫落;(2)中文標籤未標示使用年齡範圍。不符合CNS13371規定,故判定不合格。	東莞市豪勝運動器材有限公司	商楊實業有限公司	化工	650610
55	201651072	205T5115024001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050707	HELLO KITTY 攜帶式卡式爐	【進口檢驗】經檢測不符合CNS 14529(2001年版)第3.1(12)規定,在通常使用狀態時,不可裝入備用之瓦斯容器。	ZHEJIANG YONGKANG JINYU CO., LTD	樺新開發企業有限公司	機械	732111
56	201641071	204C5007021003	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1050304	騎乘機車用防護頭盔	【進口檢驗】頭盔之衝擊吸收性、耐穿透性、材料、第2層遮陽鏡片之光學性質及鏡片定位不符合CNS 13370之規定。	樂清市鑫眾摩配有限公司	簡佳慧	化工	650610
57	201641070	204C4010296002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1041217	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試撕裂強度為3.9 kgf/mm,不符合CNS 7178之規定值(5.0kgf/mm以上)。	高州李陽皮革製品有限公司	張錫煌	化工	420329
58	201621069	20205156424004	進口檢驗不合格	基隆分局	1050630	造型泡泡棒	【進口檢驗】經依CNS 4797所規範之食品微生物檢驗方法檢驗生菌數,檢驗結果為51,000 CFU/ml,不符合CNS 4797之生物性安全要求(生菌數須在3,000 CFU/ml以下),故判定不合格。	金剛有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
59	201621068	20205315677002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050614	充氣浴凳	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中粉紅色塑膠材質本體(含軟塑膠吹口的塑化劑(DINP)含量為7.71%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	武義冠迪休閒用品有限公司	峻鈺企業社	化工	392690
60	201621067	20205315418007	進口檢驗不合格	基隆分局	1050426	泳圈	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中藍色塑膠本體的塑化劑(DEHP)含量為0.70%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	上海盈泰塑膠有限公司	承耀實業有限公司	化工	392690
61	201662066	10560900004	市購檢驗不合格	台南分局	1050604	360度旋轉DC球型扇	【市場購樣】經依CNS 3765及IEC 60335-2-80測試,以0.5焦耳衝擊能量對電風扇護網施加3次衝擊,再用模擬手指之試驗指,施加不超過5牛頓力量於護網上,試驗指會接觸到扇葉,扇葉屬危險運動部件,故判定不合格。	承錡有限公司	獅子心股份有限公司	化工	841451
62	201621065	20205041687002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050323	小歐世界盃公仔套裝B OPPO手機	【進口檢驗】經依CNS 4797-3第4.24.6節測試,公仔頭上之足球遭拉下,其足球再經4.2節測試後,完全沒入小物件筒,不符合第3.4節不得完全置入小物件測試筒之規定,故判定不合格。	東莞市天馳禮品有限公司	薩摩亞商新茂環球有限公司台灣分公司	化工	950300
63	201621064	20205305001007	進口檢驗不合格	基隆分局	1050121	兒童益智玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中白色(含塑膠貼紙)軟塑膠材質本體的塑化劑(DEHP)含量為0.47%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	再來貿易有限公司	藝順有限公司	化工	950300
64	201621063	20205010575002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050422	兒童直排式伸縮溜冰鞋	【進口檢驗】經水平撞擊(90J)後,鞋身與底座分離,耐水平撞擊性不符合CNS14620第4.5節之規定。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO., LTD	許佳瑋	機械	950670
65	201651062	205T5192032001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050505	塑膠玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中黃色軟塑膠本體的塑化劑(DEHP)含量為13.50%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	SHENZHEN IDEAL FRIENDSHIP IMPORT AND EXPORT CO., LTD	合泰實業有限公司	化工	950662

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
66	201671061	20705805122001	進口檢驗不合格	高雄分局	1050414	海綿柄跳繩	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試,綠色泡棉材質握把的甲醯胺之殘留量為241.01 ppm,不符合CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求,故判定不合格。	SHARPLINE INTERNATIONAL LTD	奈德林企業有限公司	化工	950300
67	201621060	20205315356002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050411	海綿貼紙	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中塑膠材質貼紙的塑化劑含量為2.32%(DEHP=1.81%、DINP=0.51%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	溫州隆港紙品商行	合鑫有限公司	化工	391990
68	201651059	205T5019002003	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050304	艾倫高餐椅	【進口檢驗】CNS 15017第5.2節「孔洞、縫隙及開口」規定,在高於座位表面以上不可有使小軀幹探測器通過的孔洞,故判定不合格。	東莞華榮家俱工藝有限公司	童心有限公司	化工	940161
69	201651058	205T5139020001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050421	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中米白色塑膠皮座墊的塑化劑含量為12.97%(DEHP=12.97%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	平湖瀧森童車有限公司	好兒喜有限公司	機械	950300
70	201651057	205T4116162000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050108	兒童玩具-搖搖車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試,其中黑色泡綿方向盤立管保護套的甲醯胺殘留量為309.57 ppm,超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求,故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
71	201651056	205T4152073006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041231	充氣砂盤	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中粉紅色含軟塑膠吹口之塑膠片塑化劑含量為22.58%(DEHP=22.0%、DINP=0.58%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	蘭裕市明亮玩具有限公司	羅誼安	化工	392690
72	201651055	205T4152075002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041231	超級砂(動力砂)組	【進口檢驗】經依CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中黃色透明含軟塑膠之塑膠片,塑化劑含量為11.83%(DEHP=10.78%、DINP=1.05%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	蘭裕市明亮玩具有限公司	羅誼安	化工	340700
73	201651054	20504000018002	進口檢驗不合格	台中分局	1041019	益智積木-消防車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中黑色軟塑膠材質輪胎,塑化劑含量為10.72%(DBP=1.01、DEHP=2.63、DINP=6.26、DIDP=0.82),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	柏嘉樂玩具公司	簡韻琴	化工	950300
74	201671053	20705806297003	進口檢驗不合格	高雄分局	1050225	合板	【進口檢驗】經試驗合板甲醛釋出量最大值为2.68 mg/L、平均值為2.43 mg/L,與CNS 1349 第5.3節規定(F3:甲醛釋出量最大值为2.1mg/L以下、平均值為1.5mg/L以下)不符,判定不合格。	岑溪市輝林木業有限公司	高鈺興業有限公司	化工	441231
75	201671052	20705806298006	進口檢驗不合格	高雄分局	1050225	合板	【進口檢驗】經試驗合板之甲醛釋出量最大值为2.86 mg/L、平均值為2.48 mg/L,與CNS 1349第5.3節之甲醛釋出量規定(F3:最大值为2.1mg/L以下、平均值為1.5mg/L以下)不符,判定不合格。	岑溪市輝林木業有限公司	高鈺興業有限公司	化工	441231
76	201651051	205T5152009005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050226	氧化鎂板(威司特板,玻鎂平板)	【進口檢驗】經試驗樣品氣乾狀態抗彎曲破壞載重為12.35kgf、13.5kgf、12.75kgf,不符合CNS 14164(2008年9月11日版)規定氣乾狀態抗彎曲破壞載重需達15kgf以上。		大威興業股份有限公司	化工	681182
77	201621050	202W4201379003	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1041029	刻磨機	【進口檢驗】經依IEC 60745-1、IEC 60745-2-3及CNS 13783-1標準測試,並依原商品型式認可證書登錄資料比對結果,不合格項目如下:1.中文標示未標示額定電壓,卻標示電流7A,同時未標示產地及1至6段轉速,與原報告不符2.說明書內容為型號SL-100,非本次申請型號3.無X電容,與原報告不符4.端點干擾電壓測試不符合。	旭星電動工具	正大企業商行	電機	846721

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
78	201621049	202W4201378000	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1041105	刻磨機	【進口檢驗】經依IEC 60745-1、IEC 60745-2-3及CNS 13783-1標準測試，並依原商品型式認可證書登錄資料比對結果，不合格項目如下：1.中文標示未標產地、電壓及各段轉速等，且夾頭夾持規格：3mm與原報告6.5mm不符。2.樣品使用說明書型號SL-200，非本次申請型號SL-100，且部分內容與原報告不符。3.樣品外觀與控制面板外觀(開關、調速旋鈕)與原報告不符。4.內部構造(馬達、電源開關等)與原報告不符。5.樣品無X電容器與原報告不符。6.端子干擾電壓測試不符合。	旭星電動工具	正大企業商行	電機	846721
79	201621048	202W4201426005	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1041210	震動電鑽	【進口檢驗】經依IEC 60745-1、IEC 60745-2-1及CNS 13783-1標準測試，並依原商品型式認可證書登錄資料比對結果，不合格項目如下：1.缺中文使用手冊。2.電源線材VCTF規格2x0.75mm2與原報告VCTF 1.25mm2x2c不符。3.非分離式電源線組型號JL201T規格125V 7A與原報告125V 11A不符。4.缺X電容與原報告不符。5.端子干擾電壓測試Va傳導不符合，超出限制值頻率點[頻率點(Trace-AV)：0.150MHz、1.186MHz、頻率點(Trace-QP)：0.166MHz、0.482MHz、0.662MHz、0.806MHz等]。6.端子干擾電壓測試Vb傳導不符合，超出限制值頻率點[頻率點(Trace-AV)：0.150MHz，頻率點(Trace-QP)：0.150MHz、0.330MHz、0.558MHz、0.662MHz等]。	旭星電動工具(統一編號：CN27946785)	正大企業商行	電機	846721
80	201621047	20204158404002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050104	娃娃套組	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質臉部，顏色：膚(INK)，塑化劑(DEHP)含量為10.42%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	金剛有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
81	201621046	20204315942004	進口檢驗不合格	基隆分局	1041221	怪叫雞	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質本體，顏色：黃色(INK)，塑化劑(DEHP)含量為3.68%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	小九寵物用品	巖展企業有限公司	化工	950300
82	201621045	20204315831005	進口檢驗不合格	基隆分局	1041118	神奇魔力沙	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠吹口，顏色：黃、綠、粉紅色，塑化劑(DEHP)含量為14.09%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	義烏麥宏工藝品有限公司	台旺開發有限公司	化工	950300
83	201621044	20204157662008	進口檢驗不合格	基隆分局	1041111	合金車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質輪胎的塑化劑(DBP)含量為0.11%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	金剛有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
84	201671043	20704804015002	進口檢驗不合格	高雄分局	1041110	自行車活動用頭盔	【進口檢驗】執行保持性試驗時，頭盔自人頭模型脫落，不符合CNS 13371第4.3節規定。	豪勝運動器材公司	商揚實業有限公司	化工	650610
85	201671042	20704800672007	進口檢驗不合格	高雄分局	1041014	致遠風車	【進口檢驗】經依CNS 4797-3玩具安全(物理性)第3.7節的規定，商品經第4.24.6節測試後，葉片脫落，鐵絲突出，再經4.9節測試確認為危害尖端，故判定不合格。	致遠風車公司	芊寶有限公司	化工	950300
86	201671041	20704804748003	進口檢驗不合格	高雄分局	1040907	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠貼紙車牌的塑化劑(DEHP)含量為0.49%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	機械	950300
87	201671040	20704804748003	進口檢驗不合格	高雄分局	1040907	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠皮座墊，顏色：黑色，塑化劑含量為10.27%(DBP=0.36%、DEHP=9.91%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	機械	950300
88	201671039	20705803511002	進口檢驗不合格	高雄分局	1050222	奶奶的熊絨毛側背包	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠片(顏色透明)塑化劑含量為9.86%(DEHP=0.18%，DINP=9.68%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東莞市琪康玩具有限公司	森鳴實業有限公司	化工	420222

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
89	201671038	20705811804004	進口檢驗不合格	高雄分局	1050125	兔兔樂園撲滿-中	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質本體，顏色白(INK)、粉紅(INK)，塑化劑(DEHP)含量為6.88%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	寧波大鯨國際物流有限公司	花季紙品有限公司	化工	392640
90	201671037	20704819464008	進口檢驗不合格	高雄分局	20151120	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質履帶(顏色黑色)塑化劑(DEHP)含量為4.65%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	機械	950300
91	201671036	20704808890002	進口檢驗不合格	高雄分局	1041111	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之中指背側尖端至袖部下端長度為345mm；袖部長度為140mm，不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之中指背側尖端至袖部下端長度須在350mm以上，及袖部長度須在150mm以上的規定，故判定不合格。	南昌綠蒙泰貿易有限公司	張錫煌	化工	420329
92	201671035	20704808888009	進口檢驗不合格	高雄分局	1041113	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之撕裂強度為2.8 kgf/mm，不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之撕裂強度須在5.0kgf/mm以上的規定，故判定不合格。	南昌綠蒙泰貿易有限公司	張錫煌	化工	420329
93	201671034	20704808887006	進口檢驗不合格	高雄分局	1041113	熔接用防護皮手套	【進口檢驗】經測試熔接用防護皮手套之撕裂強度為4.0 kgf/mm，不符合CNS 7178(熔接用防護皮手套)之撕裂強度須在5.0kgf/mm以上之規定，故判定不合格。	南昌綠蒙泰貿易有限公司	張錫煌	化工	420329
94	201671033	20704808878005	進口檢驗不合格	高雄分局	1040911	熔接用防護面具濾光板	【進口檢驗】經測試熔接用防護面具濾光板(NO.8)之遮光能力(可見光透過率)為0.05393%，不符合CNS 7174(遮光防護具)之遮光能力(可見光透過率)須在0.061%-0.16%間的規定，故判定不合格。	SHANGHAI WELDONE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	偉大企業有限公司	化工	700600
95	201651032	205T4164246006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041203	特殊合板	【進口檢驗】甲醛釋出量測試平均值為3.2 mg/L，最大值為3.6 mg/L，不符合CNS 8058表5 F3級甲醛釋出量平均值1.5mg/L以下；甲醛釋出量最大值2.1mg/L以下之規定。	杭州禮遵竹製品有限公司	大禾竹工廠	化工	441210
96	201651031	205T4505474005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041113	充氣墊	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中綠色、粉紅、黃色之軟塑膠吹口塑化劑(DEHP)含量為15.21%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江金華林和塑料製品廠	奕鈺精密科技有限公司	化工	950300
97	201621030	202W4025176006	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040805	7英寸通用型DVD導航機	【進口檢驗】輻射擾動(1GHz以下)垂直極化方向測試不符合CNS 13438之規定，評定不合格。	阿爾派電子(中國)有限公司	竹記貿易股份有限公司	電子	852859
98	201621029	20204136891007	進口檢驗不合格	基隆分局	1041111	塑膠玩具車	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質輪胎(顏色：黑色)塑化劑含量為3.20%(DBP=0.93%、DEHP=0.63%、DINP=1.64%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
99	201651028	205T4503010002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041012	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡棉輪胎的甲醯胺殘留量為234.57 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之要求，故判定不合格。	DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO., LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
100	201651027	205T4208003000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040914	PVC滴塑(刑警)	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中混色軟塑膠材質本體塑化劑(DEHP)含量為9.14%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值，故判定不合格。	誼興公司	龍昇國際禮品有限公司	化工	392640
101	201651026	205T4232036006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040911	兒童電動車	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠履帶，塑化劑(DEHP)含量為9.82%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值，故判定不合格。	安徽省舒城三樂童車有限責任公司	親親貿易有限公司	機械	950300
102	201651025	205T4501940008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041007	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試，其中黑色泡棉輪胎甲醯胺之殘留量為307.41 ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
103	201651024	205T4108361002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041001	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493 (拼接塑膠地墊之安全要求) 規定測試, 其中黑色泡棉輪胎甲醃胺之殘留量為413.12ppm, 超過CNS 4797甲醃胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求, 故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
104	201651023	205T4501828006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040918	兒童學步車	【進口檢驗】經依CNS 15493 (拼接塑膠地墊之安全要求) 規定測試, 其中黑色泡棉輪胎甲醃胺之殘留量為514.02ppm, 超過CNS 4797甲醃胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求, 故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
105	201651022	205T4143032002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	二合一滑板車	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 其中綠色透明軟塑膠輪胎塑化劑 (DEHP) 含量為6.13%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	牧野企業有限公司	達擎企業有限公司	機械	950300
106	201651021	205T4139099008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041012	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 其中黑色軟塑膠輪胎塑化劑含量為5.56% (DEHP=4.63%, DINP=0.93%), 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	好兒喜有限公司	機械	950300
107	201651020	205T4116093000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040824	兒童玩具 (童車)	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 其中: (1)黃色軟塑膠前燈塑化劑 (DEHP) 含量22.76%。(2)黑色軟塑膠輪胎塑化劑 (DEHP) 含量為0.22%。超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
108	201651019	205T4116098002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040819	兒童玩具 (童車)	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 其中黑色軟塑膠輪胎塑化劑 (DEHP) 含量為2.14%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	再來貿易有限公司	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
109	201651018	205T4137008009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040910	貼紙	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 泡綿貼紙本體的塑化劑 (DEHP) 含量為1.62%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	尚德文體用品有限公司	加佳昇五金實業社	化工	392640
110	201621017	20204315372002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040622	兒童滑板車	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 其中黑色軟塑膠材質輪胎, 塑化劑 (DEHP) 含量為1.06%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	雙鑫運動器材廠	巖展企業有限公司	機械	950699
111	201641016	204C4010272005	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040820	佩佩豬玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法) 測試, 其中軟塑膠材質本體, 顏色: 粉紅, 塑化劑 (DEHP) 含量為17.75%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	澄海金樂玩具廠	沈暄沛	化工	950300
112	201641015	204C4010271002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040820	佩佩豬玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法) 測試, 其中軟塑膠材質本體, 顏色: 粉紅, 塑化劑 (DEHP) 含量為17.75%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	澄海金樂玩具廠	胡淑雅	化工	950300
113	201641014	204C4900086001	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040820	佩佩豬玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法) 測試, 其中本體材質軟塑膠, 顏色: 粉紅, 塑化劑 (DEHP) 含量為16.65%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	澄海金樂玩具廠	林書	化工	950300
114	201641013	204C4010257002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040803	魔術方塊	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法) 測試, 其中本體材質軟塑膠 (含塑膠貼紙), 顏色: 白色, 塑化劑 (DEHP) 含量為0.22%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	汕頭市澄海區匯奇佳玩具廠	黃僑生	化工	950300
115	201621012	20204136764002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041022	樹脂存錢筒	【進口檢驗】經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法) 測試, 本體之軟塑膠材質底蓋, 顏色: 黑色, 塑化劑含量為6.49% (DBP=0.03%、DEHP=5.05%、DINP=0.31%、DIDP=1.10%), 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者, 業已退運、銷毀、封存或禁止通關, 並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者, 業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
116	201621011	20204136739002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041007	塑膠模型公仔	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中本體軟塑膠材質，顏色、膚，塑化劑（DEHP）含量為2.29%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
117	201621010	20204136688001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040925	塑膠存錢筒	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中軟塑膠透底底塞塑化劑含量為2.86%（DBP=1.69%、DEHP=0.99%、DINP=0.18%），超過CNS 4797規定之0.1%限值。	東杰玩具有限公司	特安捷國際貿易有限公司	化工	950300
118	201621009	20204310667008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040616	兒童玩具-雙眼小黃人背包水槍（PLASTIC TOYS）	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中黃色軟塑膠管塑化劑含量為12.66%（DBP=5.00%、DEHP=7.66%），超過CNS 4797規定之0.1%限值。	GREENLAND IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD	育丞國際有限公司	化工	950300
119	201621008	20204136547003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040918	PVC貼紙	【進口檢驗】經CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中（1）本體塑膠材質貼紙（立體），塑化劑（DEHP）含量為0.31%，（2）本體塑膠材質貼紙，塑化劑（DEHP）含量為0.31%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	391990
120	201621007	20204136191001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040729	塑膠玩具車	【進口檢驗】經CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中軟塑膠材質輪胎塑化劑含量為5.76%（DEHP=4.12%、DINP=0.84%、DIDP=0.80%），超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	950300
121	201621006	20204010936000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040723	音樂玩具	【進口檢驗】經依CNS 15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法）規定測試，其中麥克風上粉紅色軟塑膠材質電線之塑化劑（DINP）含量為11.59%，超過CNS 4797規定之0.1%限值。	汕頭市錦興塑膠有限公司	人類文化事業股份有限公司	化工	950300
122	201621005	20204156682000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040716	直立籃球	【進口檢驗】經依CNS15138（塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法）測試，其中軟塑膠材質籃球（紅色）塑化劑含量為33.56%（DBP=22.62%、DEHP=10.94%），不符合CNS 4797規定之0.1%限值。	KAIWO TOYS TRADING CO., LTD	鼎美股份有限公司	化工	950699
123	201621004	20204272414024	進口檢驗不合格	基隆分局	1040914	千斤頂(TWO-STAGE JACK)	【進口檢驗】2T及12T於揚升過程中溜塊下降，無法繼續揚升，隨即持續下降；20T操作槓桿套孔處板金件之焊道破裂，不符合CNS 4074第5.4.1節規定；溜塊下降量超過0.2mm，不符合CNS 4074第5.4.3節規定。	HAIYAN JINTENG IMPORT & EXPORT CO., LTD	台灣鑫餘有限公司	機械	842542
124	201621003	20204272413002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040914	千斤頂(FLOOR JACK)	【進口檢驗】測試升程時，舉升臂之焊道斷裂，不符合CNS 5432第3.4節規定。	HAIYAN JINTENG IMPORT & EXPORT CO., LTD	台灣鑫餘有限公司	機械	842542
125	201621002	20204272084000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040914	千斤頂(BOTTLE JACK)	【進口檢驗】8T揚升過程中溜塊下降，無法繼續揚升，隨即持續下降。10T及16T於揚升過程柱塞泵漏油。20T操作槓桿套孔處板金件之焊道破裂，不符合CNS 4074第5.4.1節規定。8T溜塊下降量超過0.2mm，不符合CNS 4074第5.4.3節規定。	HAIYAN JINTENG IMPORT & EXPORT CO., LTD	台灣鑫餘有限公司	機械	842542
126	201621001	20204272083007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040914	千斤頂(SCISSORS JACK)	【進口檢驗】2T（T10120）經負載運作檢查，發現全升程之運作狀況不圓滑確實，螺桿與螺帽因金屬摩擦產生異常噪音；測試結束後，無法旋回閉合狀態，不符合CNS 4076第6.3.1節規定。	HAIYAN JINTENG IMPORT & EXPORT CO., LTD	台灣鑫餘有限公司	機械	842549
127	201551185	205T4108248007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040819	兒童學步車	進口檢驗 經依CNS 15493（拼接塑膠地墊之安全要求）規定測試，其中黑色泡棉輪胎之甲醯胺之殘留量為284.12ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
128	201551184	205T4501476000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040817	兒童學步車	進口檢驗 經依CNS 15493（拼接塑膠地墊之安全要求）規定測試，其中黑色泡棉輪胎之甲醯胺之殘留量為413.47ppm，超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求，故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
129	201551183	205T4108260004	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	兒童學步車	進口檢驗 經依CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)規定測試,其中黑色泡棉輪胎之甲醯胺之殘留量為288.23ppm,超過CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200 ppm之限量值要求,故判定不合格。	天津榮知園自行車有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
130	201551182	205T4501537005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	兒童學步車	“兒童學步車8334526(項次180)”,其中黑色泡棉輪胎,甲醯胺之殘留量為324.29ppm,超過CNS4797甲醯胺含量200ppm之規定。	DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
131	201551181	205T4501368000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	兒童學步車	“兒童學步車8291846(項次128)”,其中黑色泡棉輪胎,甲醯胺之殘留量為252.71,超過CNS4797甲醯胺含量200ppm之規定。	DECATHLON(KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD.	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
132	201571180	20704814262001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040828	25 鍵多功能學習電子琴	經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中麥克風上的電線材質軟塑膠,顏色:黃色,塑化劑含量為10.54%(DBP=0.08%、DEHP=4.98%、DINP=5.48%);超過CNS 4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY	阿莎力有限公司	化工	950300
133	201571179	20704814260008	進口檢驗不合格	高雄分局	1040828	木製英文字母數位串珠遊戲	(木製英文字母數位串珠遊戲)(項次4),依據CNS4797-3第3.4節之規定,其玩具配件經第4.2節測試,完全置入小物件筒確認為小物件,故判定不合格。	JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY	阿莎力有限公司	化工	950300
134	201571178	20704814258002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040831	芭比娃娃玩具	(芭比娃娃)(塑膠玩具)(項次2),經CNS15138測試,其中(1)臉(大)材質軟塑膠,顏色:膚,塑化劑含量為21.40%,(2)鞋子(大)材質軟塑膠,顏色:粉紅,塑化劑含量為4%,(3)臉(小)材質軟塑膠,顏色:膚,塑化劑含量為22.40%,(4)鞋子(小)材質軟塑膠,顏色:紅,塑化劑含量為5.54%。	JIN YUEYUAN PLASTIC TOY FACTORY	阿莎力有限公司	化工	950300
135	201571177	20704808845000	進口檢驗不合格	高雄分局	1040723	有點道理黑點仔貼紙	“有點道理黑點仔貼紙O1-O15號(項次14)”,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質塑膠貼紙,塑化劑含量為4.72%(DEHP=4.15%、DINP=0.57%);超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	寧波大鯨國際物流有限公司	花季紙品有限公司	化工	482390
136	201521176	20204315551001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040814	泳圈	“泳圈50*50*25CM(項次8)”,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質塑膠片-顏色,透明(INK)、透藍,塑化劑含量為14.70%(DEHP=14.70%);超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	上海盈泰塑膠有限公司	啟豐企業社	化工	392690
137	201551175	205T4088198005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040810	兒童電動玩具車	1.“兒童電動玩具車# SL-D1288 (項次4)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中黑色軟塑膠履帶塑化劑含量為5.26%(DEHP5.26%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2.“兒童電動玩具車# 7629 (項次5)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中黑	YIWU SEN YE IMPORT & EXPORT CO., LTD.	寶貝與我企業有限公司	化工	950300
138	201521174	20204315405001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040702	G.P.金強纖維水泥板	1.彎曲破壞載重 不符合(31.7kgf)2.容積比重 不符合(1.174g/cm3)	GOLDEN POWER(FUJIAN) BUILDING MATERIAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD.	弘駿實業股份有限公司	化工	681182
139	201551173	205T4501596000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040908	成人自行車頭盔	額帶強度試驗不符合CNS 13371之規定。	寧波天旗科技有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	650610
140	201521172	20204110362001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	嬰幼兒脖圈		惠州市創捷實業有限公司	曼波企業社	化工	392690
141	201521171	20204136074007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	PVC充氣跳跳鹿	“PVC充氣跳跳鹿55*40CM(項次9)”,經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質軟塑膠,顏色:綠色(含INK),塑化劑含量為0.19%(DEHP=0.19%),超過CNS 4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	950300

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
142	201521170	20204135984001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040624	塑膠貼紙	“塑膠貼紙 10~23*10~19CM(項次75)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠貼紙，塑化劑含量為2.89%(DEHP=2.89%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	391990
143	201521169	20204044845	進口檢驗不合格	基隆分局	20150803	騎乘機車用防護頭盔	保持試驗不符合CNS 23965之規定。	廣東省佛山市順德區文錦機車配件有限公司	晨越有限公司	化工	650610
144	201521168	20204046121	進口檢驗不合格	基隆分局	20150902	兒童運動用頭盔	額帶強度試驗不符合CNS 13371之規定。	WANGZHE SPORTS GOODS CO., LTD	理亞科技股份有限公司	化工	650610
145	201521167	20204393250001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040828	氧化鎂板	進口檢驗 經試驗氣乾狀態彎曲破壞載重試驗規格值為26.82kgf，不符合CNS 14164第4.3節備考規定6mm氧化鎂板氣乾狀態彎曲破壞載重試驗規格值30.0kgf以上之規定，故評定不合格。	鹽城市海興耐火材料有限公司	貫盈有限公司	化工	681182
146	201551166	205T4232027005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040723	兒童電動車	進口檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中輪胎上黑色軟塑膠履帶之塑化劑含量為9.69%(DEHP=9.69%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	ANHUI SHUCHENG SANLE BABY CARRIAGE CO.,LTD	親親貿易有限公司	機械	950300
147	201551165	205T4170403000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040716	兒童學步車	進口檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色泡棉材質輪胎之甲醯胺殘留量為234.05ppm，不符合CNS 4797甲醯胺殘留量不得超過200ppm之限量值要求，故判定不合格。	DECATHLON (KUNSHAN) WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
148	201551164	205T4226002002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040715	PVC充氣腰泳圈	進口檢驗 1.經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中(1)橘色、圖案透明層塑膠片含軟塑膠吹嘴塑化劑含量為2.57%(DEHP=2.57%)，(2)綠色、圖案透明層塑膠片含軟塑膠吹嘴塑化劑含量為13.52%(DEHP=13.52%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%	FOSHAN BLANCHILL SANITARY WARE CO.,LTD	苗栗山城溫泉山莊有限公司	化工	392690
149	201521163	202W4084287002	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040825	直髮夾	1.未附中文使用說明書。2.PCB板layout與原報告不符。3.缺少X電容元件。4.EMI測試不符：(a)VA(QP)：超出限制值頻率點(0.41MHz、0.646MHz、0.67MHz、0.97MHz及0.994MHz)。(b)VB(QP)：超出限制值頻率點(0.334MHz、0.59MHz及0.99MHz)。	SHENZHEN RONGXIN FREIGHT SURROGATE CO., LTD	仙施實業有限公司	電機	851632
150	201521162	202W4099204001	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040814	車用多媒體音響、CAR RECEIVER	1.使用手冊檢查不符合(與原技術文件內容不符)2.商品實體外觀不符合(與原申請商品不符)3.商品內部構造不符合(與原申請商品不符)4.商品零組件不符合(與原申請商品不符)5.輻射測試(1 GHz以下，垂直極化方向)不符合(頻率點：30.58MHz 超出限制值)6.輻射測試(1 GHz 以下	PHONIC ELECTRONICS TRADING CO.,LTD.	金宏亞科技有限公司	電子	852859
151	201551161	205T4141049002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040720	塑膠玩具	“塑膠玩具2011(項次6)” 依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中橘色軟塑膠籃球塑化劑含量為18.48%(DBP=13.98%、DEHP=4.50%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	SHENZHEN XINYAONGYONGHONG IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY	冠綸商行	化工	950300
152	201551160	205T4116075008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040720	滑板車 XLM-2009A	“兒童玩具滑板車XLM-2009 A(項次2)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中(1)透明軟塑膠握把，塑化劑含量為0.95%(DBP=0.95%)，(2)透明軟塑膠輪胎，塑化劑含量為2.96%(DBP=1.21%、DEHP=1.75%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	機械	950300
153	201551159	205T4135332006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040707	吹泡玩具、06886 BUBBLE WATER	“吹泡玩具06886(項次10)”，依據食品微生物檢驗法-生菌數檢驗結果為54000CFU/mL，不符合CNS4797生物性安全要求3000CFU/mL以下之規定。	CONCORD DESIGN CLASSICS LTD.	大創實業有限公司(135-25)	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
154	201521158	20204335225000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040511	滑板	1.軸及輪之鎖定件突出於輪之外緣，不符合CNS12870第3.6節(5)之規定。2.經試驗後踏板破裂，不符合CNS12870第4.5節之規定。3.未以不易磨滅之方式標示，不符合CNS12870第6節之規定。4.注意事項部分未說明，不符合CNS12870第7節之規定。安全規定未說明部分： (1)須選擇使用場地	珠海市明煥貿易有限公司	日璟企業有限公司	機械	950699
155	201521157	20204010931008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040721	貼紙、DISNEY STICKER	“貼紙50112(項次27)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質泡棉貼紙，塑化劑含量為1.93%(DINP=1.93%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	COPOTOYS INTERNATIONAL LIMITED	梓源實業有限公司	化工	391990
156	201521156	20204136085001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	PVC充氣游泳圈	“PVC充氣游泳圈18*10CM(項次5)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠片，顏色：透明和藍色(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為9.84%(DEHP=9.84%)；超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	392690
157	201521155	20204136075000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040703	PVC跳跳馬	“PVC跳跳馬46*40CM(項次12)”，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質軟塑膠，顏色：黃色(含INK)，塑化劑含量為0.14%(DEHP=0.14%)，超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	950300
158	201521154	20204135923000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040707	橡皮擦	塑化劑含量超過CNS 6856之規定。	溫州晨悅文具有限公司	仙晨實業有限公司 (FAIRYLAND CO., LTD)	化工	401692
159	201571153	20704816681002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040609	童車	童車ZP9993(項次1)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中握把材質軟塑膠，黑，塑化劑含量為11.74%，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD	全昱企業社	化工	950300
160	201541152	204T4000133007	進口檢驗不合格	新竹分局桃園辦事處	1040716	DECORTONE礦纖岩綿裝飾吸音板、MINERAL CEILING BOARD(CNS14705-1)	經試驗後，總熱釋放量為9.25MJ/m ² ，不符合CNS14705-1 (102年11月29日版) 規定總熱釋放量8MJ/m ² 以下。(以下空白)	河北阿美斯壯礦棉板業有限公司	崧賀實業股份有限公司	化工	680690
161	201541151	204T4000134000	進口檢驗不合格	新竹分局桃園辦事處	1040716	DECORTONE礦纖岩綿裝飾吸音板、MINERAL CEILING BOARD(CNS14705-1)	經試驗後，總熱釋放量為8.56MJ/m ² ，不符合CNS14705-1 (102年11月29日版) 規定總熱釋放量8MJ/m ² 以下。(以下空白)	河北阿美斯壯礦棉板業有限公司	崧賀實業股份有限公司	化工	680690
162	201551150	205T4001232000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040805	普通合板	甲醛釋出量不符合CNS 1349之規定。	HAXI WOOD INDUSTRIES CO., LTD	百材企業有限公司	化工	441232
163	201551149	205T4116071009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040716	滑板車	1. “兒童玩具滑板車2009 (項次55)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑色軟塑膠輪胎，塑化劑含量為0.67%(DBP=0.14%、DEHP=0.53%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2.中文標示中未發現限重聲明，不符合CNS 4797第7節之規定。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	機械	950300
164	201551148	205T4174004007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040630	小獅王辛巴固齒器	“小獅王辛巴固齒器(項次15)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中橘色軟塑膠，塑化劑含量為0.24%(DEP=0.24%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	林哥嬰兒用品(昆山)有限公司	林哥股份有限公司	化工	392690
165	201551147	205T4116062008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040623	兒童玩具、塑膠泳池	“兒童玩具(項次41)” 依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中(1)泳池部位粉紅及紅色塑膠片含軟塑膠吹口塑化劑含量為13.63%(DINP=13.63%)，(2)泳圈部位透明塑膠片含軟塑膠吹口塑化劑含量為10.00%(DEHP=3.87%、DINP=6.13%)，超過CNS 4797塑化劑含量0	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	392690
166	201551146	205T4212011008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040618	塑膠玩具	“塑膠玩具(項次16)” 依據CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中(1)軟塑膠膚色臉部塑化劑含量為2.90%(DBP=0.01%、DEHP=2.89%)，(2)軟塑膠膚色手、腳塑化劑含量為2.14%(DBP=1.49%、DEHP=0.52%、DINP=0.13%)，(2)軟塑膠粉紅色鞋子塑化劑含量為2.08%	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	950300
167	201541145	204C4006896006	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040727	登山爐	理論乾燥燃燒廢氣中之CO濃度超出0.14%	BRS捷登兄弟	雲峰戶外有限公司	機械	732111

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
168	201551144	2050400009012	進口檢驗不合格	台中分局	1040623	濾光板(焊接用黑玻璃)、濾光板(焊接用黑玻璃)	遮光度編號9之可見光透過率為0.008086813%，不符合CNS7147第4.1(7)節表3(87.10.23版)規定-最大值0.061%，最小值0.023%。評定:不合格	精拓機電(泰州)有限公司	達佑電機股份有限公司	化工	700600
169	201521143	20204043478007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040625	纖維水泥板、FIBER CEMENT BOARD 8202015A 1.0FPC(CNS14705)	依CNS3802 第4.2節被考3(b)之規定 5mm 1.0FPC 纖維水泥板抗彎區破壞載重試驗之規格值為13.8kgf以上，檢驗結果為7.9kgf，不符合上述規定，評定不合格。	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	騰億生技有限公司	化工	681182
170	201521142	20204043479000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040615	裝飾纖維水泥板、FIBER CEMENT BOARD 8204021A 1.3FPCD(CNS14705)	抗彎強度(1.3FPCD 6mm) 不符合(13.6kgf)容積比重(1.3FPCD) 不符合(1.174g/cm3)	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	騰億生技有限公司	化工	681182
171	201521141	20204156299002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040612	普通合板、PINE PLYWOOD (FACE AND BACK WITH PINE PLYWOOD, POPLAR CORE) GRADE:BB/CC	甲醛釋出量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為4.51mg/L 評定不合格。甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為3.87mg/L 評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	湛江金士達木業有限公司	木和有限公司	化工	441239
172	201521140	20204200370000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040521	輪胎、PASSENGER RADIAL TIRE	高速性能測試不符合CNS 1431之規定。	GOODYEAR DALIAN TIRE CO.,LTD.	台灣固特異股份有限公司	化工	401110
173	201521139	20204290222005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040828	安全帶	經檢驗掛勾變形鬆脫墜落，喪失擒墜功能，無法測得第1次衝擊力，不符合CNS 6701之規定。	HOATER SAFETY BELT LIMITED	囉福貿易有限公司	化工	630790
174	201521138	20204315422000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040709	滑板	1.軸及輪之鎖定件突出於輪之外緣，與CNS12870第3.6(5)節之規定不符。2.未標示型號，與CNS12870第6.2)節之規定不符。	永康市斯曼諾休閒用品廠	巖展企業有限公司	機械	950699
175	201521137	20204335319000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040715	直排輪鞋	水平撞擊測試不符合CNS 14620第4.5節之規定。	FLYING EAGLE SPORTING GOODS CO., LTD	日環企業有限公司	機械	950670
176	201551136	205T4155717008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040521	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L 以下，檢驗結果3.9mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L 以下，檢驗結果8.2mg/L。甲醛釋出量檢驗結果不符合CNS1349表4 F3 級。	FEIXIAN TANYI YOUCHENG JIAFU WOOD FACTORY	威易有限公司	化工	441239
177	201571135	20704803174006	進口檢驗不合格	高雄分局	1040529	哈雷風鏡、BLUE GOGGLES	1.平行度不符合(0.25 Δ) 2.透明度不符合(21%) 3.標示不符合(未貼附中文標示)	SHENZHEN SURPLUS TECHNOLOGY CO.,LTD	卡拉斯文創商行	化工	900490
178	201571134	20704808824002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040429	熔接用防護面鏡濾光板、SHADE LENS	可見光透過率不符合國家標準：標準規定值0.061-0.023%，樣品2實測值：0.0136%	SHANGHAI WELDONE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.	惇大企業有限公司	化工	700600
179	201552133	10420300014	市購檢驗不合格	台中分局	1040624	吹泡玩具	生菌數檢測不符合CNS 4797之規定。	CONCORD DESIGN CLASSICS LTD	大創實業有限公司	化工	950300
180	201551132	205T4133018002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040311	自行車頭盔	低溫處理樣品，額帶支持點試驗前已脫落，評定不合格。	EASTON BELL SPORTS INC (CHINA)	單車喜客自行車人文精品店有限公司	化工	650610
181	201571131	20704815864004	進口檢驗不合格	高雄分局	1040507	手推嬰兒用車、BABY STROLLERS	車台無附加之安全裝置，不符合CNS12940(88年版)第5.8節之規定。	小天使嬰童用品(中山)有限公司	好萊兒嬰童用品有限公司	機械	871500
182	201571130	20704811560005	進口檢驗不合格	高雄分局	1040527	兒童騎乘之有輪玩具、MINI BICYCLE	兒童騎乘車(報單項次3)經CNS15138測試，握把材質(黑)塑化劑含量3.89%，超過CNS4797規定之0.1%要求。	ZHEJIANG FEIYOU KANGTI AMUSEMENT FACILITIES CO., LTD	臺南市私立愛迪生資優幼兒園	化工	950300
183	201571129	20704816668002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040428	童車	童車中輪胎材質軟塑膠(顏色黑)，經CNS 15138檢驗塑化劑含量2.25%，不符合CNS 4797之要求。	SHANTOU PJ TOYS CO.,LTD	全昱企業社	化工	950300
184	201521128	20204135625001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040624	產業用防護頭盔	衝擊吸收性測試不符合CNS 1336之規定。	無錫市維爾賽福安安全科技有限公司	台灣滿意夾有限公司	化工	650610

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
185	201521127	20204386236006	進口檢驗不合格	基隆分局	1040512	中密度纖維板、BACK UP SHEET	甲醛釋放量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為4.71mg/L 評定不合格。甲醛釋放量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為3.97mg/L 評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	KUNSHAN YUANDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	玖瑾科技企業有限公司	化工	441112
186	201521126	20204135803000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040511	感熱紙、THERMAL LABEL JUMBLE ROLL	雙酚A大於50ppm。	廣州市杰倫紙業有限公司	時尚美實業有限公司	化工	481190
187	201521125	202W3195067009	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040429	移動式迷你舞台燈、PORTABLE MINI SPEAKER	5.商品零組件不符合。7.電源端干擾電壓測試不符合。10.輻射干擾3米(1GHz以下)水平極化方向測試不符合。11.輻射干擾3米(1GHz以下)垂直極化方向測試不符合。	HONG KONG COIWIN DEVELOPMENT LIMITED	聯富行銷科技股份有限公司	電機	852791
188	201521124	20204180196002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040415	三輪踏板車、Riding bicycle	三輪踏板車KC034(項次11)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中握把材質軟塑膠：黑，塑化劑含量為4.12%(DBP=0.03%、DEHP=1.94%、DINP=2.15%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	巧巧實業有限公司	台灣傳承育樂用品有限公司	化工	950300
189	201551123	205T4155325002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040217	電子打火機	耐高溫性測試不符合CNS 10666第4.5節之規定。	GUANGDONG METALS & MINERALS IMP & EXP CORP LTD	天隆盛有限公司	機械	961310
190	201551122	205T3126011009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040108	面盆、CP-343 PEDESTAL BASIN (瓷製)	1.依CNS3220-3，樣品1件於1min掉落破裂，另1件雖於10min未掉落但安裝處破裂，判定安全項目不符合。2.本體未有製造日期標示，判定標示不符合。	佛山市裕朗潔具有限公司	果桐國際貿易有限公司	機械	691010
191	201551121	205T3126052002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040120	瓷製壁掛式臉盆	1.依CNS3220-3瓷質吸水率要求0.5%以下，樣品吸水率1.4%超過瓷質產品之標準，判定不符合。2.本體未標示製造日期，判定標示不符合。	卡西尼衛浴有限公司	果桐國際貿易有限公司	機械	691010
192	201551120	205T4135238006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040513	吹泡玩具、10516 BUBBLE WATER	“吹泡玩具10516”，依據食品微生物檢驗法-生菌數檢驗結果為4300CFU/mL，不符合CNS4797生物性安全要求3000CFU/mL以下之規定。	天祿公司	大創實業有限公司(135-25)	化工	950300
193	201521119	20204156263001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040525	造型磁鐵、TOYS	進口檢驗 經CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中本體(紅底)材質軟塑膠，混色，塑化劑(DEHP)含量為0.25%；及本體(藍底)材質軟塑膠，混色，塑化劑(DEHP)含量為1.67%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	南京創派商貿有限公司	卡客國際股份有限公司	化工	850511
194	201521118	20204310597002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040528	塑膠玩具、PLASTIC DOLL SET	“塑膠玩具5035(項次18)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中輪胎材質軟塑膠：橘，塑化劑含量為18.38%(DBP=0.53%、DEHP=4.23%、DINP=13.62%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	環球玩具廠	泳利興業有限公司	化工	950300
195	201521117	20204042706008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040512	三件式虎紋裝飾組、TOYS	“三件式虎紋裝飾組GTH-0050(項次7)”，依據CNS4797第4節(c)及第6.1節(b)之規定，其玩具本體及包裝上不得使用別針、大頭針、釘書針等危險物品，經檢驗後發現老虎尾巴使用別針之危險物品，故判定不合格。	JOHN ROBERT POWERS INTERNATIONAL	煥佑企業有限公司	化工	950590
196	201571116	20704813036001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040522	千斤頂、12TON WELDED SHORT BOTTLE JACK TL3312	3.性能測試3.1 負載操作測試 不符合鞍座或掛鉤到達最高位置時，揚程限制裝置之作用及強度，無法安全及確實保持鞍座或掛鉤於最高位置。溜塊持續下降。	TAICANG SHENGFU TRADE CO., LTD.	六乙股份有限公司(608)	機械	842542
197	201521115	20204041778000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040427	壁掛式瓷製臉盆	耐承載性測試不符合 CNS 3220-3之品質要求。	CLEANMAN (HONG KONG) SANITARY WARE CO., LTD	喬登伸絃衛浴股份有限公司	機械	691010
198	201521114	20204156096009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040511	電子琴、PLASTIC TOYS	電子琴T2444 BB375(項次25)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中麥克風連接線材質軟塑膠：黑色，塑化劑含量為10.72%(DINP=10.72%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	SHANTOU JINXIN TRADING CO.,LTD.	聯昇興業有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
199	201521113	20204356598015	進口檢驗不合格	基隆分局	1040508	玩具球、Colorful ball	玩具球4549131180763(項次49)，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中外皮材質塑膠皮：混色，塑化劑含量為14.99%(DEHP=11.19%、DINP=3.80%)，超過CNS 4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	DAISO INDUSTRIES CO., LTD.	台灣大創百貨股份有限公司	化工	950669
200	201551112	205T4108045001	進口檢驗不合格	台中分局	1040520	特殊合板	甲醛釋出量測試不符合CNS 8058之規定。	壽光宇森木業有限公司	英屬維京群島商尼爾森國際貿易有限公司台灣分公司	化工	441299
201	201552111	10330300135	市購檢驗不合格	台中分局	1040910	USB旅行用充電器	測試電源N端傳導擾動、輻射擾動水平極化方向測試及輻射擾動垂直極化方向測試不符合CNS 13438之規定。	協一電子有限公司	威勁國際股份有限公司	電子	850440
202	201552110	10330300248	市購檢驗不合格	第六組	1031222	行車記錄器	市場購樣檢驗 經依CNS 13438(資訊技術設備-射頻干擾特性-限制值與量測方法)檢測，電磁相容之輻射擾動水平及垂直極化方向測試超過限制值要求，評定不合格。	文裕電子科技有限公司	全發科技有限公司	電子	852580
203	201521108	202W4053141001	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040507	觸控式面板控制的多媒體DVD播放器、DVD MULTIMEDIA STATION WITH TOUCH PANEL CONTROL	(1)商品內部構造 不符合(AM/FM TUNER板銅軌圖與登錄文件不同；主板插接器con1連接的基板 銅軌圖與登錄文件不同)(2)商品零組件 不符合(DC FAN型號：MF40J-12，規格：DC12V 0.05A與登錄型號：MF40J-12-004，規格：DC12V 0.5A不同；主板插接器con1連接的基板有3	SKYPINE	歌樂旺企業股份有限公司	電子	852190
204	201521107	20204135508000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040429	跳繩、跳繩	“跳繩250CM*3CM(項次34)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中軟管材質軟塑膠：黃，塑化劑含量為14.49%(DBP=0.65%、DEHP=13.84%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	興旺企業	泰權實業有限公司	化工	950691
205	201552106	10360900040	市購檢驗不合格	台南分局	1040225	鞋類(非)	1.繫索商品(非)市購檢驗不合格。2.經查該商品係向億昇利實業有限公司進貨轉售，移請臺中分局追蹤處理。	廣州德順鞋業	億昇利實業有限公司	化工	640299
206	201541105	204C4009153003	進口檢驗不合格	新竹分局	1040409	粉豬辦家家廚具組	塑化劑含量不符合CNS 4797之規定。	田豐玩具廠	黃琪雅	化工	950300
207	201541104	204C4009048009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040226	緞帶長腿娃	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中(1)手、腳材質軟塑膠：膚，塑化劑含量為2.34%(DBP=1.64%、DEHP=0.70%)，(2)臉材質軟塑膠：膚(INK)，塑化劑含量為3.34%(DEHP=3.34%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	高立織飾品企業有限公司	緞陽企業有限公司	化工	950300
208	201551103	205T4155070002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040116	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下，檢驗結果2.4mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L以下，檢驗結果2.8mg/L。不符合CNS1349表4 F3級。	SPT CO.,LTD.	克聯實業有限公司	化工	441239
209	201571102	20704800767000	進口檢驗不合格	高雄分局	1040316	石膏板	彎曲破壞載重試驗不符合CNS 4458之規定。	臨沂萬佳進出口貿易有限公司	聯雲實業有限公司	化工	680911
210	201571101	20704804567001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040430	機車用安全帽、MOTORCYCLE HELMET PO NO.HD122214 ITEM NO.S882(T503)	耐穿透性不符合(鋼錐接觸標準頭型表面)	XIAMEN TIANGE SPORTS MANUFACTURE CO.,LTD	恆大實業有限公司	化工	650610
211	201552100	10360900034	市購檢驗不合格	高雄分局	1040302	兒童塑膠鞋(非)	市場購樣檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)測試，塑化劑總含量為25.63%(DBP:10.74%及DEHP:14.89%)，超過CNS 15503(兒童用品安全一般要求)規定之0.1%(重量比)限量要求，評定不合格。		鞋築有限公司	化工	640291
212	201571099	20704808706005	進口檢驗不合格	高雄分局	1040209	風箏、TRADITIONAL NEW YEAR PICTURES KITE	“風箏(項次2)”，經CNS4797-2(玩具安全(特定元素之遷移))測試，其中本體材質布：白色(含漆)，(一)鉛Pb的修正後分析結果值為783.84mg/kg,超過CNS4797規定之90 mg/kg、(二)鎘Cr的修正後分析結果值為182.49mg/kg,超過CNS4797規定之60mg/kg,故評定不合格。	山東博物館	凌群企業股份有限公司	化工	950300
213	201532098	10420300003	市購檢驗不合格	第六組	1040106	趣味泡泡槍	生菌數測試不符合CNS 4797之規定。	佳寶玩具有限公司	聯昇興業有限公司	化工	950300
214	201552097	10360900055	市購檢驗不合格	台南分局	1031118	兒童雨鞋(非)	1.市購檢驗不合格(1.8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量2.中文標示查核)2.經查該商品係向亞士達鞋業有限公司進貨轉售，移請臺中分局追蹤處理。	上海通盈鞋業有限公司	信雅企業社	化工	640192
215	201521096	20204042102005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040423	兒童高腳椅	兒童用高腳椅試驗不符合CNS 15017第5.11節之規定。	廣州市金的德塑料製品有限公司	麗格股份有限公司	化工	940180

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
216	201541095	20403500005009	進口檢驗不合格	新竹分局	1031120	迷你手持風扇、Other toys representing animals or non-human creatures, not stuffed (inspection scope confined to toys rep	進口檢驗 經CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試, 風扇葉片材質透明, 塑化劑 (DEHP) 含量11.68%, 超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求, 故判定不合格。	SIHUI LOSKY ELECTRONIC GIFT.CO.,LTD	昌達實業有限公司	化工	950300
217	201521094	20204356539009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040414	餐桌椅	坐墊塑化劑含量不符合CNS 4797之規定; 束縛系統不符合CNS 15017之要求。	SHANGHAI TRIDENT HOME PRODUCT CO.,	錫銓企業有限公司	化工	940180
218	201571093	20704813009008	進口檢驗不合格	高雄分局	1040211	千斤頂、BOTTLE JACK T92003	不符合CNS4074第5.4.1節之規定: 鞍座到達最高位置, 溜塊隨即下降, 無法確實保持鞍座於最高位置。不符合CNS4074第5.4.3節之規定: 溜塊於半揚程位置, 加載後, 溜塊持續下降, 無法保持於該位置。不符合CNS4074第5.4.4節之規定: 溜塊於最大升程位置, 底座插入6度傾斜墊板,	TAICANG SHENGFU TRADE CO., LTD.	六乙股份有限公司 (608)	機械	842542
219	201571092	20703812391007	進口檢驗不合格	高雄分局	1040122	千斤頂、TL1620 2TON ALUMINIUM JACK	4.4 安全超負載試驗 不符合, 液壓系統損壞(漏油)7. 標示符合, 尚缺(1)型式(2)頂盤揚升位置、頂盤下降位置	TONGLI INDUSTRIAL CO., LTD.	六乙股份有限公司 (608)	機械	842549
220	201571091	20703816388009	進口檢驗不合格	高雄分局	1031225	木絲水泥板	總熱釋放量試驗不符合CNS 14705-1耐燃二級試驗。	無錫泛亞環保科技有限公司	朋柏實業有限公司	化工	680800
221	201571090	20703816389002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040109	木絲水泥板	總熱釋放量試驗不符合CNS 14705-1耐燃二級試驗。	無錫泛亞環保科技有限公司	朋柏實業有限公司	化工	680800
222	201521089	20204041300003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040316	兒童自行車、自行車	1.煞車經煞車鋼索組件試驗後, 其前、後之煞車鋼索末端均未裝有能承受20N拉力之防護套與第3.2.2.3節規定不符。2.輔助輪經縱向載重試驗後, 永久變形量超過限量值(15mm以下)與第3.12.3節規定不符。3.兒童自行車(HR-1601), 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法	TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT & EXPORT INC	立寶興業有限公司	機械	871200
223	201571088	20704801061002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040302	打火機	燃料液體體積、耐墜落性及耐連續燃燒性測試不符合CNS 10666之規定。	WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO., LTD	宏駢貿易有限公司	機械	961310
224	201541087	204C4006510006	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040312	舒敷樂電暖袋、Body warmer for personal use (inspection scope: not exceeding 300V)	1.樣品外層有注水孔及注水孔之軟塞(徒手可拔出), 與原試驗報告商品外層無注水孔不符。2.樣品「電熱管」金屬外殼未以接地線連接至「電源插接器」之接地端子, 與原試驗報告不符。3.市購樣品電源線材R63003 VCTF 3x0.75mm ² 與原試驗報告電源線材R51009 VCTF 3x0.75mm ²	雲海健康生技有限公司	雲海健康生技有限公司	電機	851629
225	201521086	20203335457003	進口檢驗不合格	基隆分局	1031106	運動頭盔、HELMET	衝擊加速度測試值(高溫、低溫及浸水處理)均超過300G, 判定為不合格。	CLOUD-DRIFT CO., LTD.	追風企業股份有限公司	化工	650610
226	201521085	20204200140004	進口檢驗不合格	基隆分局	1040309	小樹的四季、4 SEASONS	“小樹的四季 SSNS-011 (項次3)”, 依據CNS 4797-3第3.4節之規定, 其玩具配件經4.2節測試後確認為小物件, 故判定不合格。	寧波怡人玩具有限公司	台灣樂貝特有限公司	化工	950300
227	201551084	205T4141001001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040115	塑膠狗狗造型存錢筒	“塑膠狗狗造型存錢筒(項次44)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試, 其中深棕軟塑膠頸帶, 塑化劑含量為15.44%(DEHP=15.44%), 超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	森科電子有限公司	杰通國際有限公司	化工	950300
228	201541083	204C4008092005	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040202	絨毛玩具	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試, 其中吸盤材質軟塑膠: 透明, 塑化劑含量為29.56% (DEHP=29.56%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	APOLLO WORLDWIDE LTD	允聖企業行	化工	950300
229	201551082	205T4155434005	進口檢驗不合格	台中分局	1040305	普通合板	甲醛釋出量檢驗結果不符合CNS1349	LIANYUNGANG SANPENG TRADE CO., LTD	克聯實業有限公司	化工	441239
230	201551081	205T4001036002	進口檢驗不合格	台中分局	1040306	壁掛式臉盆	耐承載性安全項目要求, 不符合CNS 3220-3及CNS 3221之規定。	CHAOZHOU TIANJIAN HENGJIE CERAMIC COMPANY LTD	潔品衛材有限公司	機械	691010

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者, 業已退運、銷毀、封存或禁止通關, 並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者, 業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
231	201532080	10320300124	市購檢驗不合格	基隆分局	1040202	酷奇貓暖手寶	市場購樣檢驗 (一)標示檢查不符合：未標示額定電壓、消耗功率或電流、電源種類符號。 (二)溫升測試不符合：金屬外殼37.5K超過限制值30K，不符合CNS 3765之規定。	董曉剛	環光國際貿易有限公司	電機	851679
232	201521079	20204356204006	進口檢驗不合格	基隆分局	1040216	高爾夫套組、GOLD (TOY INDOOR-414)	“高爾夫套組4549131203912(項次9)”，本體材質泡棉：綠、粉紅色，甲醯胺之殘留量為468.59(ppm)，不符合CNS4797甲醯胺之殘留量不得超過2ppm之要求。	DAISO INDUSTRIES CO., LTD.	台灣大創百貨股份有限公司	化工	950669
233	201521078	20204356146000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040216	高爾夫套組、GOLF	“高爾夫套組4549131203912(項次36)”，本體材質泡棉：綠、粉紅色，甲醯胺之殘留量為435.70(ppm)，不符合CNS4797甲醯胺之殘留量不得超過2ppm之要求。	DAISO INDUSTRIES CO., LTD.	台灣大創百貨股份有限公司	化工	950669
234	201521077	20204135074001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040120	麥克風玩具	“麥克風玩具(項次3)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中電線材質軟塑膠：黃，塑化劑含量為5.49%(DBP=0.03%、DEHP=5.20%、DINP=0.26%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	華新玩具廠	紘駿實業有限公司	化工	950300
235	201521076	20203136582008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040120	塑膠燈籠	“塑膠燈籠(項次23)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中頸帶中(1)外膜材質塑膠片：透明(INK)，塑化劑含量為1.07%(DEHP=1.07%)，(2)電線材質軟塑膠：黃、紅，塑化劑含量為7.34%(DEHP=7.34%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	950590
236	201521075	20204030028007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040217	直排輪、SR SKATE	1.依6.3節施加扭力試驗，於6Nm時制動器扭轉碰觸到後輪，使後輪產生阻滯現象，不符合CNS14620第4.3節之規定。2.經水平撞擊(90J)試驗後鞋殼前端破裂，不符合CNS14620第4.5節之規定。	GINSU ENTERPRISE CO.,LTD	勁速企業有限公司	機械	950670
237	201521074	20204030029000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040217	直排輪、SR SKATE	依6.3節施加扭力試驗，於6Nm時制動器扭轉碰觸到後輪，使後輪產生阻滯現象，不符合CNS14620第4.3節之規定。	GINSU ENTERPRISE CO.,LTD	勁速企業有限公司	機械	950670
238	201532073	10330300521	市購檢驗不合格	第六組	1040119	人形玩具	市場購樣檢驗 經依CNS 15138 (塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法) 規定測試，軟塑膠(臉)：膚(INK)，塑化劑(DEHP)含量為9.97%、軟塑膠(手、腳)：膚，塑化劑(DEHP)含量為0.16%、軟塑膠(鞋子)：透粉紅，塑化劑含量為9.75%(DBP=0.06%、DEHP:4.16%、DINP:5.53%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	JIN PIN	全國通玩具社	化工	392640
239	201521072	20204041044003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040213	普通合板、PINE PLYWOOD	甲醛釋出量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為1.68mg/L評定不合格。	華松木業有限公司	高材企業有限公司	化工	441239
240	201521071	20203047310008	進口檢驗不合格	基隆分局	1040109	氧化鎂板、MAGNESIUM OXIDE BOARD	3.0氧化鎂板氣乾狀態抗彎曲破壞載重試驗規格值為15kgf以上，檢驗結果為10.70kgf，不符合CNS14164表3之規定，評定不合格。	ZHANGJIAGANG WELLYOUNG MATERIAL CO.,LTD	展田企業股份有限公司	化工	681182
241	201521070	20203047309005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040109	氧化鎂板、MAGNESIUM OXIDE BOARD	6mm 氧化鎂板氣乾狀態抗彎曲破壞載重試驗規格值為30.0kgf以上，檢驗結果為21.67kgf，不符合CNS14164 第4.3節備考之規定，評定不合格。	ZHANGJIAGANG WELLYOUNG MATERIAL CO.,LTD	展田企業股份有限公司	化工	681182
242	201521069	20204135200000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040302	安全鞋	外底厚度(最薄處)、鎂含量不符合CNS 6863之規定。	揚州千禧龍鞋業有限公司	台灣滿意夾有限公司	化工	640340
243	201521068	20204270367001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040225	騎乘機車用防護頭盔(附護目鏡)、MOTORCYCLE HELMET (FULL FACE)	構造 不符合(帽殼突出物超過5mm)	AGV S.P.A.	二霖有限公司	化工	650610
244	201521067	20203047284004	進口檢驗不合格	基隆分局	1040116	橡皮擦	塑化劑含量不符合CNS 6856之規定。	義烏智欣	百樂龍企業有限公司	化工	401692

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
245	201531066	20303000186001	進口檢驗不合格	第六組	1040122	皮革製安全鞋、OTHER FOOTWEAR, INCORPORATING A PROTECTIVE METAL TOE-CAP, WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR	含鉻量2.7%未在3.0-5.5% 範圍內	揚州千禧龍鞋業有限公司	台灣滿意夾有限公司	化工	640340
246	201521065	20203136534007	進口檢驗不合格	基隆分局	1031227	產業用防護頭盔、SAFETY HELMET	衝擊吸收性浸漬處理不符合(6369N>5000N)	WELSAFETY EQUIPMENT CO.,LTD.	台灣滿意夾有限公司	化工	650610
247	201521064	20203045968005	進口檢驗不合格	基隆分局	1040130	普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE	甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.703mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.437mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	柳禾木業有限公司	高材企業有限公司	化工	441239
248	201521063	20203045967002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040130	普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE	甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.493mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.315mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	柳禾木業有限公司	高材企業有限公司	化工	441239
249	201521062	20203045966002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040130	普通合板、PINE CONCRETE FORMWORK PLYWOOD MR GLUE	甲醛釋出量最大值之檢驗規格為2.1mg/L以下，檢驗結果為2.417mg/L，評定不合格。甲醛釋出量平均值之檢驗規格為1.5mg/L以下，檢驗結果為2.165mg/L，評定不合格。綜合上述，本批評定不合格。	柳禾木業有限公司	高材企業有限公司	化工	441239
250	201532061	10330300141	市購檢驗不合格	第六組	1040203	USB Adapter	市場購樣檢驗 (一) 商品標籤標示檢查(含電氣規格)：樣品本體標未標示產品中文名稱、中文繁體字型之「輸入」及「輸出」字樣。(二) 使用手冊、商品實體外觀、內部構造及零組件：樣品內部主板之電路佈線及元件與原證書登錄資料不符。(三) 電源L端及N端傳導擾動測試、耐電壓試驗等項目不符合。不符合CNS 14336-1、CNS 13438之規定。	順旺科技有限公司	順悅科技有限公司	電子	850440
251	201541060	204C4008093008	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040202	絨毛玩具、絨毛玩具	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為29.48% (DEHP=29.48%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	APOLLO WORLDWIDE LTD	允聖企業行	化工	950300
252	201541059	204C4008091002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040202	絨毛玩具、絨毛玩具	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中吸盤材質軟塑膠：透明，塑化劑含量為22.33% (DEHP=22.33%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	APOLLO WORLDWIDE LTD	允聖企業行	化工	950300
253	201541058	204C4008090002	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040130	海灘球、Diecon Beach Ball	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中本體材質塑膠片：藍色(INK)(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為16.24% (DEHP=16.24%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	SHENZHEN GESA PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD	精實企業管理顧問股份有限公司	化工	950662
254	201541057	204C4006414000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040122	收藏性塑膠洋娃娃、Dolls	經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中材質(1)塑膠皮：粉紅(鞋子)，塑化劑含量為6.30% (DEHP=6.30%)、(2) 塑膠皮：深紅(鞋子)，塑化劑含量為7.97% (DEHP=5.94%、DINP=2.03%)，超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	發德順(惠陽)工業有限公司	澎湃超市商品有限公司	化工	950300
255	201532056	10320300116	市購檢驗不合格	基隆分局	1040106	電磁爐	市場購樣檢驗 經檢驗 (一) 電源端點干擾電壓測試結果：電源L端傳導擾動測試、電源N端傳導擾動測試不符合CNS13803限制值。 (二) 重要零組件比對不符合：1.X電源線材HVCTFK2.0mm*2C R31505與原報告HCTFK2.0mm*2C R31505不符。2.DC風扇型號為：JY-116DC18V與原報告登錄型號不符。	中山市旭榮電器有限公司	聲寶股份有限公司	電機	851660

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
256	201532055	10320300112	市購檢驗不合格	基隆分局	1040107	電磁爐	市場購樣檢驗 經檢驗（一）電源端點干擾電壓測試結果不符合。電源線N：頻率值：0.195MHz、AV實際量測值：56.52dBuV、AV限制值：53.74dBu、超過限制值：2.68dBuV。（二）電源端點干擾電壓測試結果不符合。電源線N：頻率值：0.260MHz、AV實際量測值：51.92dBuV、AV限制值：51.38dBu、超過限制值：0.54dBuV。不符合CNS 13803規定。	廈門建松電器有限公司	台灣松下電器股份有限公司	電機	851660
257	201532054	10330300148	市購檢驗不合格	第六組	1040210	USB電源供應器+傳輸線	市場購樣檢驗 （一）商品標籤標示檢查(含電氣規格)：樣品之包裝盒上有標示型號，但樣品本體之標籤未標示型號及額定輸入電流。（二）使用手冊、商品實體外觀、內部構造及零組件：樣品之實體外觀、主電路板佈線及元件與證書登錄資料不符（三）電源L端傳導擾動測試、電源N端傳導擾動測試、輻射擾動(1GHz以下)垂直極化方向測試及耐電壓試驗等項目不符合CNS 14336-1、CNS 13438規定。	董曉剛	環光國際貿易股份有限公司	電子	850440
258	201532053	10330300134	市購檢驗不合格	第六組	1040210	USB電源供應器	市場購樣檢驗 （一）商品標籤標示檢查（含電氣規格）：樣品之標籤未標示額定輸入電流；額定輸出電流1000mA與原證書0.5A不符；輸入電壓車充DC12~24不符(原證書未標示)。（二）使用手冊、商品實體外觀、內部構造及零組件：樣品之實體外觀不符；內部電路板佈線及元件不符；有車充輸入接頭之介面與原證書不符。（三）電源L端傳導擾動測試、電源N端傳導擾動測試及耐電壓試驗不符合CNS 14336-1、CNS 13438規定。	董曉剛	環光國際貿易股份有限公司	電子	850440
259	201532052	10330300145	市購檢驗不合格	第六組	1030815	USB電源供應器	電源L端傳導擾動測試、電源N端傳導擾動測試及耐電壓試驗項目不符合CNS 14336-1、CNS 13438之規定。	深圳瀚宇訊電子科技有限公司	京城宏業有限公司	電子	850440
260	201532051	10330300140	市購檢驗不合格	第六組	1040202	Mini折疊USB充電器	市場購樣檢驗 經檢驗（一）商品標籤標示檢查（含電氣規格）：樣品本體之標籤未標示產品中文名稱且未標示額定輸入電流、樣品本體之標籤標示型號「01-AUC811(01-EUC811)」，經查原證書登錄資料包含型號「01-AUC811」與「01-EUC811」僅市場區隔不同，其餘外觀/電路結構皆完全一致，併予指明；（二）電源N端傳導擾動測試項目不符合。不符合檢驗標準CNS 13438及商品檢驗法相關規定	安隆鑫科技（深圳）有限公司	逸盛科技股份有限公司	電子	850440
261	201541050	204C4009703000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040119	嬰兒手推車、BABY STROLLER	無安全裝置，不符合CNS 12940(88年版)第5.8節之規定。無安全裝置，不符合CNS 12940(88年版)第6.5節(2)之規定。	HAUCK FUN FOR KIDS (HONG KONG) LIMITED	麗翔股份有限公司	機械	871500
262	201571049	20704801053004	進口檢驗不合格	高雄分局	1040206	打火機	測試時有濺火現象、液體燃料槽體積及耐連續燃燒性測試不符合CNS 10666規定。	WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO., LTD	宏駿貿易有限公司	機械	961310
263	201521048	202W4175003007	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040122	暖足機、FAR INFRARED FOOT SAUNA	1.樣品電源線規格為（插頭：DNT-01 7A 125V；電線VCTFK 0.75mm ² x2C）與原報告資料（插頭：SP-020T 7A 125V；電線VCTFK 0.75mm ² x2C）不符。2.樣品電源線固定座型式與原報告資料不符。3.樣品底部腳粒型式與原報告資料不符。4.樣品說明書無說明「電器有損壞跡象時則	XIAMEN DIN-STONE IMPORT&EXPORT TRADE CO.,LTD.	育富科技股份有限公司	電機	851629
264	201562047	10330300536	市購檢驗不合格	台南分局	1040119	人形玩具(兒童玩具)	回收改正	NAN SHING TOYS CO., LTD	臺富玩具企業有限公司	化工	392640
265	201551046	205T3124128001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1031113	STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒、STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒	“STUFFED TOYS SNOOPY 65週年紀念禮盒(項次1)”，依據CNS15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法測試，其中紅色頸帶塑膠皮塑化劑含量為11.12%(DEHP=11.12%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	鴻輝股份有限公司	緣之誼股份有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
266	201551045	205T3116105002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1031118	兒童玩具、絨毛動物玩具	“兒童玩具(項次25)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中透明軟塑膠吸盤塑化劑含量為18.57%(DEHP=18.57%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	化工	950300
267	201521044	20204135013000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040120	PVC充氣造型玩具、PVC TOY	PVC充氣造型玩具(項次24)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試其中本體材質塑膠片：黃、透明、粉紅(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為17.16%(DEHP=17.16%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	東杰玩具有限公司	宇誠國際貿易有限公司	化工	950300
268	201552043	10330300530	市購檢驗不合格	第六組	1040303	人形玩具(兒童玩具)	塑化劑含量及中文標示皆不符合，移請依商品檢驗法第50條進行調查。	汕頭市澄海區興興玩具廠	來弘企業有限公司	化工	392640
269	201562042	10330300524	市購檢驗不合格	第六組	1040107	人形玩具	塑化劑含量不符合，移請依商品檢驗法第50條進行調查。	Tengfei Toy Co., Ltd	佳輝玩具股份有限公司	化工	392640
270	201541041	204C3008111005	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1031127	玩具組	玩具組(項次1)，玩具組中(1)玩具球經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其材質塑膠片：白(INK),塑化劑含量為14.54% (DBP=0.06%,DEHP=14.08%,DINP=0.40%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格;(2)零錢包,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢	純粹江南味福繡衣閣	甜甜歡樂屋	化工	950300
271	201541040	204C3008078006	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1031117	玩具、FLANNELETTE 40CM	玩具 40CM(項次3)，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中背帶材質塑膠片：棕,塑化劑含量為11.06% (DEHP=9.98%,DINP=1.08%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	富怡玩具廠	林洋次	化工	950300
272	201542039	10330300143	市購檢驗不合格	第六組	1031219	極速USB充電器	檢測結果不符合，移請依商品檢驗法第42條第1款、第59條第1項及第63條之1第1項規定，廢止其商品驗證登錄並限期回收改正。	耐嘉股份有限公司		電子	850440
273	201521038	202W4175005000	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040127	暖足機、FAR INFRARED FOOT SAUNA	1.樣品電源線(插頭:DNT-01 7A 125V R31020;電線JET VCTFK 2X0.75mm AWIN 無檢驗標示) 與報告(插頭:SP020T 7A 125V R35849;電線VCTFK 2X0.75mm R35849)不符2.樣品電源線固定作型式與原報告資料不符3.樣品底部腳位型式與原報告不符4.樣品說明書無說明「電器有損壞跡	XIAMEN DIN-STONE IMPORT&EXPORT TRADE CO.,LTD.	育富科技股份有限公司	電機	851629
274	201521037	20203358378002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031227	玩偶、TOYS	玩偶(項次31)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中皮帶材質塑膠片：棕，塑化劑含量為10.74%(DEHP=10.74%)超過CNS4797規定之0.1%限量要求，故判定不合格。	睡美人家紡有限公司	朝泰實業股份有限公司	化工	950300
275	201521036	20203136527002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031229	塑膠泳池	“塑膠泳池(項次40)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中(1)脖圈材質塑膠片：透明(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為7.95%(DEHP=7.95%)，(2)泳圈材質塑膠片：藍、透明(含軟塑膠吹口)，塑化劑含量為4.03%(DEHP=4.03%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判	興旺企業	瑞霆實業有限公司	化工	392690
276	201572035	10320300084	市購檢驗不合格	基隆分局	1031119	拋棄式打火機	市場購樣檢驗 安全性檢測項目點火力量不足產生火焰(含安全裝置)，不符合CNS 10666第4.2節規定。	WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO., LTD	宏駿貿易有限公司	機械	961310
277	201551034	205T3502277003	進口檢驗不合格	台中分局	1031111	袖珍型瓦斯打火機	點火力量測試不符合CNS 10666規定。	GUANGDONG METALS & MINERALS IMP & EXP CORP LTD.	天隆盛有限公司	機械	961310
278	201521033	20204270186009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040129	直排溜冰鞋、ADJUSTABLE INLINE SKATES PP CHASSIS	經耐水平撞擊試驗，鞋殼側邊出現破裂，不符合CNS14620(93.04.20)直排輪鞋第4.5節之規定。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	成功體育文具股份有限公司	機械	950670
279	201521032	20204270033001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040112	直排溜冰鞋、ADJUSTABLE INLINE SKATES	經水平撞擊試驗後，鞋身前端產生破裂，不符合CNS14620(93.4.20)第4.5節之規定。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	成功體育文具股份有限公司	機械	950670

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
280	201521031	202W3084366000	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1031201	POLAR 靜音藍光QQ鼠、MOUSE	6.輻射擾動(1GHz以下)水平極化方向測試 不符合(詳檢驗說明13.)7.輻射擾動(1GHz以下)垂直極化方向測試 不符合(詳檢驗說明13.)檢驗說明13.輻射擾動測試不合格數據如下:極化方向 頻率(MHz) QP測試值(dBuV) QP限制值(dB/uV) 水平 701.39 38.11	PREMIER TECHNOLOGY (HK) LIMITED	威立達科技股份有限公司	電子	847160
281	201521030	20203136388003	進口檢驗不合格	基隆分局	1031211	鐵玩具、IRON TOY	“鐵玩具(項次4)”,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中軟塑膠:黑(輪胎),塑化劑含量為2.14%(DBP=1.02%,DEHP=1.12%,)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	950300
282	201521029	20203136382001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031211	樹脂存錢筒	“樹脂存錢筒(項次3)”,經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中軟塑膠:黑(軟塞),塑化劑含量為5.13%(DBP=0.05%,BBP=0.35%,DEHP=4.20%,DINP=0.53%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	東杰玩具有限公司	勁甫國際貿易有限公司	化工	950300
283	201571028	20703808616008	進口檢驗不合格	高雄分局	1031230	圓筒、SOFT COLOUR CYLINDER	依據CNS4797第7節之規定,其中文標示產品材質標示不明確(未發現合金),”圓筒ML-R098(項次6)”,經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中塑膠皮:藍、紅(本體),塑化劑含量為18.17%(DBP=0.06、DEHP=18.11%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不符合	SANFA PLASTIC TOYSFACTORY	智匯教育用品有限公司	化工	950699
284	201521027	20203030331009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040105	直排輪鞋	水平撞擊試驗不符合CNS 14620規定。	ROLLERBLADE公司	勁速企業股份有限公司	機械	950670
285	201521026	20203011447002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031224	溜冰鞋、ROLLER SKATES	經水平撞擊試驗後,鞋身前端塑膠皮破裂,不符合CNS 14620(93.4.20)第4.5節之規定。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	許佳瑋	機械	950670
286	201521025	20203011446002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031224	溜冰鞋、ROLLER SKATES	經水平撞擊試驗後,鞋身前端塑膠皮破裂。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	許佳瑋	機械	950670
287	201521024	20203335590003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040113	直排輪鞋、INLINE SKATES CHILDREDN SKATES	經水平撞擊試驗(90)後鞋身底部破裂。	TEN JIAO SPORTING GOODS CO.,LTD.	日環企業有限公司	機械	950670
288	201521023	20203046476000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031204	矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE 8202015A (CNS14705)	抗彎強度 86.36kgf/cm2 (不符合)容積密度 1.22 (不符合)	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	微創生技有限公司	化工	681182
289	201551022	205T3502909003	進口檢驗不合格	台中分局	1031230	棉被	游離甲醛測試不符合CNS 15290 規定。	錦羽軒家用紡織品有限公司	昭元棉業有限公司	化工	940490
290	201562021	10310300044	市購檢驗不合格	花蓮分局	1030903	童裝平織外套	本分局於103年3月24日在(百事特童裝名店)儀大股份有限公司台東中華門市(LEVI'S)購樣送檢測結果發現童裝平織外套(LW159658-135-35土黃)涉違規(繩帶及拉帶不符合CNS15291之規定),經台東辦事處於103年8月19日前往調查,其由儀大股份有限公司總公司供貨,該公司為貴分局轄屬廠商,煩請惠予派員辦理後續調查事宜,謝謝!(總局103年8月12日經標五字第10350020850號檢測結果公文,詳如附件)	上海儀華服飾有限公司	儀大股份有限公司	化工	999999
291	201521020	20203046551005	進口檢驗不合格	基隆分局	1031205	矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE (CNS14705)	1.0矽酸鈣板抗彎強度為130kgf/m2以上,檢驗結果為69.7kgf/m2,不符合CNS13777表6之規定,評定不合格。	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	微創生技有限公司	化工	681182
292	201521019	20203046550002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031205	矽酸鈣板 1.0FK、CALCIUM SILICATE BOARE (CNS14705)	1.0矽酸鈣板抗彎強度為130kgf/m2以上,檢驗結果為63.5kgf/m2,不符合CNS13777表6之規定,評定不合格。1.0矽酸鈣板容積比重的規格值為0.9以上,未滿1.2,檢驗結果為1.2010(g/cm3),不符合CNS13777表6之規定,評定不合格。	SHANGHAI CIMIC HOLDINGS CO.,LTD	微創生技有限公司	化工	681182

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
293	201521018	202W3084384002	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1031208	滑鼠、MOUSE	6.輻射擾動(1GHz以下)水平極化方向測試 不符合(詳試驗說明13).7.輻射擾動(1GHz以下)垂直極化方向測試 不符合(詳試驗說明13).試驗說明13.輻射擾動測試不合格數據如下:極化方向 頻率(MHz) QP測試值(dBuV) QP限制值(dBuV) 水平 36.03 32.30	DACIA INTERNATIONAL CO.,LTD.	威立達科技股份有限公司	電子	847160
294	201571017	20703800860001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040107	打火機	耐墜落性、耐連續燃燒性不符合CNS 10666規定。	WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO.LTD	宏騏貿易有限公司	機械	961310
295	201521016	20203250051006	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、T12(V124)W/O ANTIFOG SHIELD	內層鏡片透明度小於18%,判定為不合格。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
296	201521015	20203250053002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、T27(V270)W/O ANTI-FOG SHIELD	1.額帶強度試驗時,伸長量大於25mm2.外層鏡片耐寒性試驗時產生小於60度之尖銳碎片3.外層鏡片強度試驗時產生小於60度之尖銳碎片	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
297	201521014	20203250055005	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、GOLIA	材料:不符合(活動組合偶件非金屬製)。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
298	201521013	20203250056008	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、FALCO(V529)W/G OR W/G FLAT	材料:不符合,扣具(公扣、母扣)之活動組合偶件非金屬製	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
299	201521012	20203250057001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、SPRINT (V537) W/O	1.光學性質:不符合 (1)平行度大於0.16△。(2)透明度小於50%。2.材料:不符合,扣具(公扣、母扣)之活動組合偶件非金屬製。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
300	201521011	20203250058001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、RIVIERA (V280) W/G	1.衝擊吸收性 不符合(高溫處理前端的1次衝擊帽殼破裂,破裂寬度大於2mm)。2.材料 不符合(活動組合偶件非金屬製)。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
301	201521010	20203250059004	進口檢驗不合格	基隆分局	1031225	騎乘機車用防護頭盔、MIO (V583) W/G	材料 不符合(活動組合偶件非金屬製)。	SHANGHAI HEHUI SAFETY PRODUCTS	文暘貿易股份有限公司	化工	650610
302	201541009	204C3008040009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1031028	自行車用頭盔、BIKE HELMET	額帶強度 不符合(自安裝部位脫落)	Hungfat INTL Packing LTD	領峰國際自行車股份有限公司	化工	650610
303	201551008	205T3502747003	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1031226	普通合板、PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下,檢驗結果1.9mg/L,不符合CNS 1349表4 F3級之規定。	迎豐木業有限公司	聯美林業股份有限公司(155-04)	化工	441239
304	201571006	20703811032004	進口檢驗不合格	高雄分局	1031016	橡皮擦、哆啦A夢-滾輪橡擦 KRT-893885C	筆擦DORAEMON經CNS6856第3.4節&5.6節塑化劑試驗法測試,軟塑膠:白,塑化劑含量為22.15%(DEHP=22.15%),超過CNS6856規定之0.1%,故評定不合格。	源鑫文具製品廠	瑯穎塑膠股份有限公司	化工	401692
305	201531005	20303000104002	進口檢驗不合格	第六組	1030915	PP-0001 DIY橡皮筋28格組包、Other toys (inspection scope confined to kites, skipping rope [excluding those with electri	PP-0001 DIY橡皮筋28格組包(項次1)經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠:混色(吊飾本體),塑化劑含量為22.60%(DBP=0.18%、DEHP=22.42%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	義烏市木楠電子商務有限公司	瓦瓦玩具店	化工	950300
306	201532004	10330300383	市購檢驗不合格	新竹分局	1031125	水晶寶寶	已代為製作訪問紀錄,移請貴轄辦理後續處分事宜	利得玩具公司	世杭企業有限公司	化工	950300
307	201552003	10320300074	市購檢驗不合格	基隆分局	1031211	安全型電子打火機	經調查經銷商二龍山企業有限公司暖暖營業所提供該牌之進貨供應商為天隆盛有限公司(地址:臺中市龍井區龍泉里沙田路5段140號、電話04-26354321)	大宇火機有限公司	天隆盛有限公司	機械	961310
308	201552002	10320300073	市購檢驗不合格	基隆分局	1031105	SQ-04防風打火機	依據103.10.17經標五字第10350027580號所附彙整表第1項安全性檢測項目不符合點火力量不足產生火焰(含安全裝置)違規態樣:4辦理涉違規轉移請貴分局續予追蹤調查	慈溪市立興火機有限公司	仲興實業社	機械	961310
309	201532001	10320300127	市購檢驗不合格	第六組	1031112	西歐馬卡龍時尚暖蛋	標示檢查及溫升試驗不符合CNS 3765規定。	余姚展強塑料製品廠	西歐科技有限公司	電機	851679
310	201421222	20203046429002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031124	玩具咕咕雞、PLASTIC DOLL	玩具咕咕雞(項次1),經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試,其中本體材質軟塑膠:黃(INK),塑化劑含量為10.73%(DEHP=10.73%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	YIWU COLL ODD TOY CO.,LTD	比利時商浩衛製藥有限公司台灣分公司	化工	950300

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
311	201421221	20203136236001	進口檢驗不合格	基隆分局	1031107	麥克風玩具	“麥克風玩具(項次10)”，經CNS15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中電線材質軟塑膠：黃色，塑化劑含量為8.34%(DBP=0.05%、DEHP=7.80%、DINP=0.49%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	華新玩具廠	桔英有限公司	化工	950300
312	201421220	20203045802000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031028	玩具立體貼紙、PUFFY STICKER TOYS	“玩具立體貼紙(項次1)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法)測試，其中塑膠貼紙：本體，塑化劑含量為1.59%(DEHP=1.59%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	ZHEJIANG YALONG STICKER PRINTING CO.,LTD	百成事務用品股份有限公司	化工	391990
313	201421219	20203157134007	進口檢驗不合格	基隆分局	1030930	鐳接用護目玻璃鏡片、WELDING GLASS	可見光透過率不符合國家標準：標準規定值：0.0085%~0.0032%，實測值：樣品1：0.0027%，樣品2：0.0030%	CATIC SHENZHEM COMPANY	美瑜企業股份有限公司	化工	700600
314	201421218	20203157133004	進口檢驗不合格	基隆分局	1030930	鐳接用護目玻璃鏡片、WELDING GLASS	可見光透過率不符合國家標準：標準規定值：0.061%~0.023，實測值：樣品1：0.0203%	CATIC SHENZHEM COMPANY	美瑜企業股份有限公司	化工	700600
315	201432217	10310300053	市購檢驗不合格	花蓮分局	1030916	女童裝上衣(淺花灰)	依據總局103年市場購樣-童裝檢測結果彙整表辦理(公文如附件),繩帶及拉帶部分不符CNS15291,有涉違規情形。		依兒坊服飾有限公司	化工	999999
316	201432216	10310300052	市購檢驗不合格	花蓮分局	1030916	女童裝外套(橘色)	依據總局103年市場購樣-童裝檢測結果彙整表辦理(公文如附件),繩帶及拉帶部分不符CNS15291,有涉違規情形。		依兒坊服飾有限公司	化工	999999
317	201421215	20203045740002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031106	騎乘機車用防護頭盔(含護目鏡)	衝擊吸收性試驗不符CNS 2396規定。	DONGGUAN JUGUAN SPORTS CO.,LTD	晨越有限公司	化工	650610
318	201421214	202W3185219001	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1031022	電腦多媒體播放器、DVD RECORDER PLAYER	1.檢驗樣品PCB板增加未固定電感與Core與原登錄不符合2.檢驗樣品內部構造配線PCB Layout均與原登錄不符合3.檢驗樣品外觀底部及側面開孔與原登錄不符合4.檢驗樣品外觀背面增加電源開關與電線上無加Core與原登錄不符合5.檢驗樣品風扇型號FAN5010S 12V 0.05A與原登錄不	SANFAN ELECTRONIC CHINA LIMITED	舶克國際有限公司	電子	852190
319	201421213	20203335456000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031106	直排輪鞋、INLINE SKATE	1.制動器與地面接觸時，地面與底座角度僅6度，依CNS14620第5.1節應為10~20度之間。2.樣品經水平撞擊(90焦耳)後，鞋身與底座分離，與CNS14620第4.5節規定不符。3.注意事項:使用範圍之限制未說明合適地面，與CNS14620第8節規定不符。	CLOUD-DRIFT CO., LTD.	追風企業股份有限公司	機械	950670
320	201421212	20203290594006	進口檢驗不合格	基隆分局	1031105	千斤頂、HEAVY DUTY INDUSTRIAL BOTTLE JACK	一、不符合CNS4074第5.4.1節之規定：鞍座到達最高位置，溜塊隨即下降，無法確實保持鞍座於最高位置。二、不符合CNS4074第5.4.3節之規定：溜塊於半揚程位置，加載後，溜塊持續下降，無法保持於該位置。	FUYANG TONGLI INDUSTRIAL CO.,LTD.	嘯福貿易有限公司	機械	842542
321	201421211	20203290593003	進口檢驗不合格	基隆分局	1031105	千斤頂、HEAVY DUTY INDUSTRIAL BOTTLE JACK (HIGH PROFILE)	一、不符合CNS4074第5.4.1節之規定：鞍座到達最高位置，溜塊隨即下降，無法確實保持鞍座於最高位置。二、不符合CNS4074第5.4.3節之規定：溜塊於半揚程位置，加載後，溜塊持續下降，無法保持於該位置。	FUYANG TONGLI INDUSTRIAL CO.,LTD.	嘯福貿易有限公司	機械	842542
322	201451210	205T3141019004	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030804	螢光棒	1. “螢光棒(項次2)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中透明塑膠(含液體)，塑化劑含量為30.05%(DMP=30.05%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2. “金蔥帽(項次7)” 依據CNS 4797-3第3.4節之規定，玩具本體依據4.24.6節測試後金蔥被拉落產生小物件，	富宏聖誕禮品	志成工藝事業有限公司	化工	382490
323	201451209	205T3168016002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030813	_BICYCLE & PARTS 12兒童平衡車(滑步車)KMW-11、_BICYCLE & PARTS 12兒童平衡車(滑步車)KMW-11	“12”兒童平衡車(滑步車)KMW-11(項次1)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中棕色塑膠坐墊，塑化劑含量為23.86%(DEHP=23.86%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	中山經民五金製品有限公司	經民企業有限公司	化工	950300
324	201451208	205T3215001000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030805	鐵皮踏板車、RIDE ON TOYS	1. “鐵皮踏板車KL-8014(項次1)” 依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試，其中黑色塑膠坐墊，塑化劑含量為11.82%(DEHP=11.82%)，超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2.中文標示製造商地址不完整，不符合CNS 4797第7節之規定。	KALEE CHILDREN'S PRODUCTS CO.LTD	張勝盈	化工	950300
325	201451207	205T3501868000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030924	籃球架、MODEL: 8249295	“籃球架 8249295(項次1399)”，橘色發泡海綿，依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試，甲醃胺之殘留量為11.46(ppm)，超過CNS4797甲醃胺含量2(ppm)之規定。	寧波甬陵清宮實業有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
326	201451206	205T3501695006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030902	籃球架、MODEL: 8249292	進口檢驗 依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試, 籃球架 8249292, 藍色發泡海綿, 甲醯胺之殘留量為初驗40.13(ppm); 複驗25.52(ppm), 超過CNS 4797甲醯胺殘留量2(ppm)之規定	寧波甬陵清宮實業有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
327	201451205	205T3501710003	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030909	籃球架、MODEL: 8249293	“籃球架 8249293(項次533)”, 黃色發泡海綿, 依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試, 甲醯胺之殘留量為52.93(ppm), 超過CNS4797甲醯胺含量2(ppm)之規定。	寧波甬陵清宮實業有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
328	201451204	205T3170487009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030821	籃球架、THE HOOP	進口檢驗 依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試, 籃球架 8249291, 綠色發泡海綿, 甲醯胺之殘留量為初驗19.21(ppm); 複驗7.00(ppm), 超過CNS 4797甲醯胺殘留量2(ppm)之規定	寧波甬陵清宮實業有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
329	201451203	205T3202003007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030702	數字標牌(螢幕)、Digital Signage with touch screen with Android System	1.商品標示檢查(含電氣規格) 不符合(規格標示輸入電源:100-240V~50/60Hz 1.1A與型式認可登錄資料電磁相容容型式認可報告記載:交流電100~240V 60/50Hz整機功耗107W, 或與產品安全形式試驗報告記載:電器規格AC 110V 60Hz 1.8A均不一致)。2.使用手冊檢查 不符合(未隨商品檢	SHIYUAN (HK) LIMITED	竝立貿易有限公司	電子	852859
330	201421202	20203389162000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031028	高感度收銀紙、PAPER ROLL	經檢驗結果(依CNS 15447第7節塗布藥品限制評定)雙酚A大於標準值50 PPM	TECKOR TECHNOLOGY CO.,LTD.	頂尖科技股份有限公司	化工	481690
331	201471201	20703818101000	進口檢驗不合格	高雄分局	1030906	BB椅(BBY-2)、Other seats(inspection scope confined to children's high chair which intended for children from 6 months t	1.BB椅(型號:BBY-2)其中塑膠皮:黑色, 塑化劑含量為16.75%(DINP=16.75%)超過CNS4797規定0.1%之要求2.束縛系統不符合CNS 15017第5.6.2節或第5.6.3節之要求3.未發現使用說明書	UNG LIN TRADING CO LTD.,	東聯企業有限公司	化工	940180
332	201471200	20703801227005	進口檢驗不合格	高雄分局	1030912	背包水槍雙噴、Toy guns (inspection scope confined to toys simulating guns put up for children [excluding almost firearm	”背包水槍雙噴VS90087(項次5)”, 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中軟塑膠:黃(軟管), 塑化劑含量為10.68%(DBP=7.47%、DEHP=3.21%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不符合。	智多星玩具禮品廠	捷盟企業社	化工	950300
333	201421199	20203030248014	進口檢驗不合格	基隆分局	1031003	螢光手環-15入、15PCS-PACK GLOW BRACELET	螢光手環-15入933384(項次3)造型螢光棒837873(項次10)心型發光造型目眼鏡848260(項次12), 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中塑膠:透明(含液體)(本體), 塑化劑含量分別為14.30%(DMP=14.30%)、4.63%(DMP=4.63%)、16.37%(DMP=16.37%)均超過CNS4797	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	化工	950300
334	201421198	20203043823009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030829	纖維水泥板	抗彎曲破壞載重不符合CNS 3802規定。	Ningbo YiHe Green Board Co.,Ltd.	永逢企業股份有限公司	化工	681182
335	201441197	204C3009650000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030910	橡皮筋組包、PP-0001 橡皮筋組包	“橡皮筋組包”, 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中軟塑膠:混(滴膠)(吊飾), 塑化劑含量為23.31%(DBP=0.14%、DEHP=23.17%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 判定不合格。	木楠電子商務有限公司	瓦瓦玩具店	化工	950300
336	201441196	204C3007850008	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030818	玩具橡皮筋、玩具橡皮筋	玩具橡皮筋(項次1), 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試, 其中軟塑膠:混色(吊飾), 塑化劑含量為5.12%(DEHP=5.12%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	成裕公司	邱靜宜	化工	950300
337	201421195	20203386659008	進口檢驗不合格	基隆分局	1030829	關節熊、TTFD4AC01A TOYS 大身:100%羊毛 填充物:100%聚酯纖維 圍巾:63.1%羊毛 36.9% 聚酯纖維	“關節熊 TTFD4AC01A(項次13)”, 依據CNS4797第6.1節之規定, (1)不得在包裝袋之袋口附有可收縮之繩索或類似功能之物品。(2)不得使用別針、大頭針、釘書針或類似之危險物品將玩具固定於包裝上。該產品其包裝發現有使用別針固定, 故判定不合格。	E.LAND INTERNATIONAL FASHION (SHANGHAI)CO., LTD.	香港商衣念時裝有限公司台灣分公司	化工	950300
338	201421194	20203389076008	進口檢驗不合格	基隆分局	1030828	絨毛玩偶(饅頭人)、STUFFED TOYS	絨毛玩偶(饅頭人)16CM(項次1)及(熊大)16CM(項次3), 經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類可塑劑檢驗法)測試, 其中軟塑膠:透明(吸盤), 塑化劑含量為0.21%(DBP=0.21%)超過CNS4797規定之0.1%要求, 故判定不合格。	SUNTECH TOYS IND.,CO.,LTD	頌德克企業有限公司	化工	950300

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者, 業已退運、銷毀、封存或禁止通關, 並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者, 業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
339	201421193	20203271495009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030819	塑膠玩具、15 INCH POLAR BEAR TOYS	“塑膠玩具15(項次2)”，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中塑膠皮：黑(鼻子、腳底)，塑化劑含量為7.86%(DEHP=7.86%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	YANGZHOU DONGXING PLUSH CO., LTD.	瑞鳳實業有限公司	化工	950300
340	201421192	20203135933005	進口檢驗不合格	基隆分局	1030909	兒童醫生玩具箱、兒童醫生玩具箱	兒童醫生玩具箱(項次30)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：紫及粉透紅，塑化劑含量為3.76%(DBP=0.04%、DEHP=3.72%)及7.07%(DBP=0.01%、DEHP=7.06%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	汕頭市澄海區品聚玩具商行	合鑫有限公司	化工	950300
341	201421191	20203135913000	進口檢驗不合格	基隆分局	1030916	DIY橡皮筋編織玩具、DIY橡皮筋編織玩具	DIY橡皮筋編織玩具(項次4)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：混色(吊飾)，塑化劑含量為26.24%(DEHP=0.18%、DEHP=26.06%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。	PIN YUAN STATIONARY	桔英有限公司	化工	950300
342	201421189	20203030198005	進口檢驗不合格	基隆分局	1030912	AVIGO男孩炫彩藍直排輪鞋、MID LEVEL INLINE SKATE BOY SIZE:M	經耐水平撞擊試驗，鞋殼前端出現破裂。	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	機械	950670
343	201421188	20203030197002	進口檢驗不合格	基隆分局	1030912	AVIGO女孩初階直排輪鞋、OPP INLINE SKATE-GIRL SIZE:SM	經耐水平撞擊試驗，鞋殼與底座連接處破裂。	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	機械	950670
344	201421187	20203030196002	進口檢驗不合格	基隆分局	1030912	AVIGO男孩初階直排輪鞋、OPP INLINE SKATE-BOY SIZE SM	經耐水平撞擊試驗，鞋殼與底座連接處破裂。	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	機械	950670
345	201421186	20203030194006	進口檢驗不合格	基隆分局	1030912	AVIGO女孩魔幻粉直排輪鞋、MILD LEVEL INLINE SKATE-GIRL	經耐水平撞擊試驗，鞋殼前端出現破裂。	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	機械	950670
346	201451185	205T3116075002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030905	滑板	1、外側輪尚未離地，踏板與內側輪就已接觸與CNS12870第4.2節規定不符。2、經耐久試驗後，輪軸架斷裂，與CNS12870第4.4節規定不符。3、未標示型號及「警告：使用前應先詳閱注意事項」之警語，與CNS12870第6節規定不符。4、未依規定標示注意事項，與CNS12870第7節規定不符。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	機械	950670
347	201462184	10360300136	市購檢驗不合格	台南分局	1030717	層板燈	【市場購樣】1.構造檢查6不符合2.2.標示檢查(含標示內容比對)不符合(涉及「基本設計」變更)	托爾拓電子廠	順和貿易有限公司	電機	940510
348	201421183	20203335269003	進口檢驗不合格	基隆分局	1030806	輪胎、TIRES	進口檢驗 經高速性能試驗(分別行走54.7分鐘、54.2分鐘後)未達規定時間，輪胎胎面膠有剝落現象，故判定不符合CNS 1431之規定。	SHENZHEN GRAND IMPORT AND EXPORT CO., LTD.	冠侑實業有限公司	化工	401110
349	201471181	20703801361008	進口檢驗不合格	高雄分局	1030820	12"二輪腳踏車	可塑劑含量超過CNS 4797規定。縱向載重試驗不符合CNS 14976規定。	寧波振邦童車有限公司	振詠實業股份有限公司	化工	871200
350	201441180	204C3009074000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030901	22大格編織橡皮筋	I.22大格編織橡皮筋EX1905(項次1)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試，其中軟塑膠：混色(吊飾本體)，塑化劑含量為7.41%(DEHP=7.41%)超過CNS4797規定之0.1%要求，故判定不合格。II.15小格編織橡皮筋EX1908(項次4)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸)	七語玩具	僑德股份有限公司	化工	950300
351	201451179	205T3116067001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030828	直排輪鞋	經耐水平撞擊試驗，底座與鞋殼連接螺絲孔部位擴孔變形。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	機械	950670
352	201421177	20203389046009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030729	摺疊墊	摺疊墊148*197*1 CM(項次5、6)，材質發泡海綿：白色(INK)，經CNS15493拼接塑膠地墊之安全要求檢測，甲醃胺之殘留量25.22(ppm)，不符合CNS4797之要求，故判定不合格。	汕頭市澄海區金晟玩具廠	展利興業有限公司	化工	950300
353	201421176	20203271105000	進口檢驗不合格	基隆分局	1030704	新寶寶摺疊三輪背包車、BNE3058 COMPO PICNIC FOLDING TRICYCLE (ORANGE)	“新寶寶摺疊三輪背包車BNE3058(項次1)”材質發泡海綿：黑(安全圍欄)，經CNS15493拼接塑膠地墊之安全要求測試，甲醃胺之殘留量為299.40(ppm)，不符合CNS4797之要求。	IDES CO.,LTD.	伯寶行股份有限公司	化工	950300
354	201462175	10360300100	市購檢驗不合格	台南分局	1030808	攜帶式卡式爐	1.繫案商品檢驗結果為不合格，違規態樣4。2.移請本分局第五課追蹤處理(三元國際開發有限公司、雲林縣斗六市成功里鎮東路360號1樓)。	Qingdao Sun Touch Elec. Co. Ltd.	三元國際開發有限公司	機械	732111

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
355	201441171	204C3008584000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030721	無線簡報協作系統、NOVOCONNECT A WIRELESS PRESENTATION & CONFERENCE SYSTEM	1.安規測試:符合2.EMC測試:不符合(1)商品檢驗標識號碼張貼於產品外包装盒,未標示於報驗產品本體,且本體另標示R字軌(R41086)。(2)30 MHz至 1 GHz水平極化輻射測試不符合: 頻率(MHz) QP實測值(dB μ V/m) QP限制值(dB μ V/m) Over Limit(dB μ V/m) 153.7	DELTA	台達電子工業股份有限公司	電子	852871
356	201421170	20203280673006	進口檢驗不合格	基隆分局	1030619	壁掛式瓷製臉盆	耐載性不符合CNS 3220-3規定。	中陶瓷業有限公司	鼎興開發貿易股份有限公司	機械	691010
357	201451169	205T3199014007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030716	半鋼子午胎 235/45ZR17 97WXL KT577 KETER 4條 FOB、SEMI-STEEL RADIAL TIRE	高速性能試驗未達CNS1431之時速270km歷時10分鐘試驗條件之要求,於4分鐘時即產生胎肩剝落現象,不符合CNS 1431第4.2.4節之規定。	山東昊龍橡膠輪胎有限公司	信田貿易有限公司	化工	401110
358	201441168	204C3007739009	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030702	安全帽	構造不符合(全部通風孔面積小於20平方公分)	Corignals Sport Ltd	郭文進	化工	650610
359	201421167	20203156488009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030716	普通合板、PINE PLYWOOD (FACE AND BACK WITH PINE PLYWOOD,POPLAR CORE) GRADE:BB/CC	甲醛釋放量最大值乙項檢驗規格為2.1mg/L以下,檢驗結果為3.18mg/L,評定不合格。甲醛釋放量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下,檢驗結果為2.90mg/L,評定不合格。綜合上述,本批評定不合格。	湛江金士達木業有限公司	威易有限公司	化工	441239
360	201421166	20203043454004	進口檢驗不合格	基隆分局	1030724	普通合板、MERANTI PLYWOOD	甲醛釋放量平均值乙項檢驗規格為1.5mg/L以下,檢驗結果為1.77mg/L,評定不合格。綜合上述,本批評定不合格。	華松木業有限公司	高材企業有限公司	化工	441232
361	201441165	204C3008615003	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030801	無線簡報協作系統、NOVOCONNECT A WIRELESS PRESENTATION & CONFERENCE SYSTEM	EMC測試項目第五項商品零組件:1.報驗樣品執行30MHz至1GHz水平極化輻射測試,其試驗結果不符合檢驗標準CNS13438(95年完整版)限制值。 2.報驗樣品執行30MHz至1GHz垂直極化輻射測試,其試驗結果不符合檢驗標準CNS13438(95年完整版)限制值。	DELTA	台達電子工業股份有限公司	電子	852871
362	201471164	20703803717002	進口檢驗不合格	高雄分局	1030703	棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)、棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)	進口檢驗,經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試,棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)之發泡海綿(紅、藍、黑):甲醃胺之殘留量為240.31ppm超過CNS4797規定之2ppm要求,故判定不合格。	群福塑膠製品有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
363	201471163	20703813190000	進口檢驗不合格	高雄分局	1030730	壘球棒	甲醃胺含量超過CNS 4797規定。	群福塑膠製品有限公司	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
364	201471162	20703813185001	進口檢驗不合格	高雄分局	1030704	棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)、8171150 棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)atte:80% main fabric ou structure:100% HDPE	進口檢驗,經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試,棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)之發泡海綿(紅、藍、黑):甲醃胺之殘留量為345.66ppm超過CNS4797規定之2ppm要求,故判定不合格。	DECATHLON(KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
365	201471161	20703813184008	進口檢驗不合格	高雄分局	1030612	壘球棒、8172937 /Frame:100.0% POLYETHYLENE HIGH DENSITY(HDPE)	進口檢驗,經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試,壘球棒之黑色發泡海綿;甲醃胺之殘留量為280.84ppm超過CNS4797規定之2ppm要求,故判定不合格	DECATHLON(KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
366	201471160	20703813182002	進口檢驗不合格	高雄分局	1030618	棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)、8171150 棒球玩具組(球棒+球+球椎+包)atte:80% main fabric ou structure:100% HDPE	進口檢驗,經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試,球棒和球之發泡海綿(橘色含INK);甲醃胺之殘留量為308.22ppm超過CNS4797規定之2ppm要求,故判定不合格。	DECATHLON(KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	950300
367	201471159	20703803397001	進口檢驗不合格	高雄分局	1030627	拋接球、PLASTIC TOYS	進口檢驗,經CNS 15493(拼接塑膠地墊之安全要求)測試,拋接球292C材質發泡海綿:黑色(握把):甲醃胺之殘留量為115.81ppm超過CNS4797規定之2ppm要求,故判定不合格。	FEI TA TOYS CO.,LTD.	鈦盛國際有限公司	化工	950300
368	201421158	20203180384003	進口檢驗不合格	基隆分局	1030707	軟膠洗澡玩具、WATER TOYS	"軟膠洗澡玩具 701(項次3)",依據CNS4797-3第3.5節之規定,其玩具本體經4.3節測試後發現貫穿中空規A,故判定不合格。	台州貝好有限公司	仕瓊國際開發有限公司	化工	950300
369	201421157	20203357176006	進口檢驗不合格	基隆分局	1030716	泡泡劍、TOYS	泡泡劍(項次15),依CNS10890檢測結果超過生物性規定生菌數須在3000CFU/mL or g 以下,不符合CNS4979之要求。	賀順興業有限公司	賀順興業有限公司	化工	950300
370	201421156	20203389017000	進口檢驗不合格	基隆分局	1030624	手提袋(絨毛製)、STUFFED TOYS	"手提袋(絨毛製)(項次12)",經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中塑膠皮:黑,塑化劑含量為9.16%(DEHP=9.16%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	佛山市南海區百靈玩具有限公司	展利興業有限公司	化工	420222

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
371	201421155	20203315284008	進口檢驗不合格	基隆分局	1030708	塑膠玩具錢筒	“塑膠玩具錢筒(項次4)”經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試,其中軟塑膠:黑(軟塞),塑化劑含量為7.64%(DBP=0.44%,DEHP=6.61%,DINP=0.59%)超過CNS4797規定之0.1%要求,故判定不合格。	盛大玩具廠	卡諾國際實業有限公司	化工	392640
372	201421154	20203110415002	進口檢驗不合格	基隆分局	1030806	嬰兒游泳圈(脖圈)、BABY SWIMMING RING	進口檢驗,經依CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法)測試嬰兒游泳圈(脖圈),其中塑膠片:透明(含軟塑膠透明吹嘴)(本體),塑化劑含量為2.20%(DEHP=2.20%)超過CNS4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	惠州市創捷實業有限公司	曼波企業社	化工	392690
373	201431153	2030300095007	進口檢驗不合格	第六組	1030801	船梨精迷你絨毛吊飾、Toys representing animals or non-human creatures, stuffed (inspection scope confined to dolls and do	船梨精迷你絨毛吊飾(項次5)經CNS15138測試,其中軟塑膠(耳機塞)塑化劑含量為0.95%超過CNS4797規定,判定不合格。船梨精耳機塞吊飾(項次9)經CNS15138測試,其中軟塑膠(耳機塞)塑化劑含量為0.95%超過CNS4797規定,判定不合格。	NTV SERRICE INC.	群英社國際股份有限公司	化工	950300
374	201451152	205T3019013005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030711	兒童球拍	“兒童球拍(項次23)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中黑色塑膠握把,塑化劑含量為0.64%(DEHP=0.64%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	BRIGHT HOST (HK) LTD.	盛筌股份有限公司	化工	950691
375	201451151	205T3192008002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030714	螢光棒、GLORING-IN-THE DARK STICK	“螢光棒(項次2)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中透明塑膠(含液體),塑化劑含量為18.51%(DMP=8.07%、DBP=10.44%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	海寧螢光製造公司	昇洋文具禮品有限公司	化工	382490
376	201451150	205T3216028009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030715	扭扭車、SWING CAR	“扭扭車(項次1)”,材質為發泡海綿的黑色握把,依據CNS 15493拼接塑膠地墊之安全要求測試,甲醃胺之殘留量為153.53(ppm),超過CNS4797甲醃胺含量2(ppm)之規定。	KUNSHAN JINYITAI TRADE CO.,LTD	橙欣國際貿易有限公司	化工	950300
377	201451148	205T3164155006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030616	普通合板、PLYWOOD FULL POPLAR MODEL NO.MH-YW-12(12mm,8層,F3)(素面,未經加工) 2440*750*12MM	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下,檢驗結果7.2mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L以下,檢驗結果9.4mg/L。不符合CNS1349表4 F3級。	NINGJIN COUNTY YELU WOOD CORPORATION LTD	艾鉅有限公司	化工	441232
378	201451147	205T3028076000	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030605	(素面合板)、PINE UNFINISHED PLYWOOD	甲醛釋出量平均值要求1.5mg/L以下,檢驗結果7.4mg/L。甲醛釋出量最大值要求2.1mg/L以下,檢驗結果7.4mg/L。檢驗結果不符合CNS1349表4 F3級。	安徽鑫森進出口貿易有限公司	育德實業股份有限公司	化工	441239
379	201471146	20703804560007	進口檢驗不合格	高雄分局	1030618	液化丁烷	感官檢查無臭味(硫含量亦未檢出),不符CNS 14530規定。	蘇州興達噴霧製品有限公司	界龍工業股份有限公司	其他	271113
380	201421131	20203315232008	進口檢驗不合格	基隆分局	1030610	嬰兒手推車、BABY STROLLER AMPIO AP-300C	動態耐用性:試驗過程座椅下方左側支架斷裂,不符CNS12940(88年版)第6.7節之規定。	DONG GUAN COMBI STROLLERS & TOYS CO.,LTD.	台灣康貝股份有限公司	機械	871500
381	201451128	205T3138775008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030610	自行車用頭盔	頭帶強度試驗不符合CNS 13371規定。	DECATHLON (KUNSHAN)WAREHOUSING CO.,LTD	台灣迪卡儂有限公司	化工	650610
382	201421123	20203042517009	進口檢驗不合格	基隆分局	1030606	百變巧思魔鏡(EVA)、TOYS	百變巧思魔鏡(EVA)(項次7),材質發泡海綿:混色,經CNS15493拼接塑膠地墊之安全要求檢測,甲醃胺之殘留量9.67(ppm),不符合CNS4797之要求,故判定不合格。	SURPASS INTERNATION TRADE CO.,LTD	多元創思文化事業有限公司	化工	950300
383	201421120	202W2175015002	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1030603	不斷電式電源供應器、UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)	輻射干擾10米垂直極化方向測試不符合型號:ES800C 垂直輻射(AC市電+全載)不符合數據如下: Freq(MHz) QP Result(dBuV/m) QP Limit(dBuV/m) 32 38.03 30 48.01 30.94 30 148.03	ZHONGSHAN GUANHONG ELECTRONIC CO., LTD	蓄源科技股份有限公司	電子	850440
384	201421119	202W2175014009	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1030603	不斷電式電源供應器、UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)	輻射干擾10米垂直極化方向測試不符合:型號:ES1500C 垂直輻射(AC市電+全載)不符合數據如下: Freq(MHz) QP Result(dBuV/m) QP Limit(dBuV/m) 32.01 33.37 30 80.01 31.69 30型號:ES100	ZHONGSHAN GUANHONG ELECTRONIC CO., LTD	蓄源科技股份有限公司	電子	850440

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正