

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
1	201621030	202W4025176006	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040805	7英寸通用型DVD導航機	【進口檢驗】輻射擾動(1GHz以下)垂直極化方向測試不符合CNS 13438之規定,評定不合格。	阿爾派電子(中國)有限公司	竹記貿易股份有限公司	電子	852859
2	201521162	202W4099204001	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040814	車用多媒體音響、CAR RECEIVER	1.使用手冊檢查不符合(與原技術文件內容不符)2.商品實體外觀不符合(與原申請商品不符)3.商品內部構造不符合(與原申請商品不符)4.商品零組件不符合(與原申請商品不符)5.輻射測試(1 GHz以下,垂直極化方向)不符合(頻率點:30.58MHz 超出限制值)6.輻射測試(1 GHz以下)	PHONIC ELECTRONICS TRADING CO.,LTD.	金宏亞科技有限公司	電子	852859
3	201552111	10330300135	市購檢驗不合格	台中分局	1040910	USB旅行用充電器	測試電源N端傳導擾動、輻射擾動水平極化方向測試及輻射擾動垂直極化方向測試不符合CNS 13438之規定。	協一電子有限公司	威勁國際股份有限公司	電子	850440
4	201552110	10330300248	市購檢驗不合格	第六組	1031222	行車記錄器	市場購樣檢驗 經依CNS 13438(資訊技術設備-射頻干擾特性-限制值與量測方法)檢測,電磁相容之輻射擾動水平及垂直極化方向測試超過限制值要求,評定不合格。	文裕電子科技有限公司	全發科技有限公司	電子	852580
5	201521108	202W4053141001	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1040507	觸控式面板控制的多媒體DVD播放器、DVD MULTIMEDIA STATION WITH TOUCH PANEL CONTROL	(1)商品內部構造 不符合(AM/FM TUNER板銅軌圖與登錄文件不同;主板插接器con1連接的基板 銅軌圖與登錄文件不同)(2)商品零組件 不符合(DC FAN型號:MF40J-12,規格:DC12V 0.05A與登錄型號: MF40J-12-004,規格:DC12V 0.5A不同;主板插接器con1連接的基板有3	SKYPINE	歌樂旺企業股份有限公司	電子	852190
6	201532061	10330300141	市購檢驗不合格	第六組	1040203	USB Adapter	市場購樣檢驗 (一)商品標籤標示檢查(含電氣規格):樣品本體標未標示產品中文名稱、中文繁體字型之「輸入」及「輸出」字樣。(二)使用手冊、商品實體外觀、內部構造及零組件:樣品內部主板的電路佈線及元件與原證書登錄資料不符。(三)電源L端及N端傳導擾動測試、耐電壓試驗等項目不符合。不符合CNS 14336-1、CNS 13438之規定。	順旺科技有限公司	順悅科技有限公司	電子	850440
7	201532054	10330300148	市購檢驗不合格	第六組	1040210	USB電源供應器+傳輸線	市場購樣檢驗 (一)商品標籤標示檢查(含電氣規格):樣品之包裝盒上有標示型號,但樣品本體之標籤未標示型號及額定輸入電流。(二)使用手冊、商品實體外觀、內部構造及零組件:樣品之實體外觀、主電路板佈線及元件與證書登錄資料不符(三)電源L端傳導擾動測試、電源N端傳導擾動測試、輻射擾動(1GHz以下)垂直極化方向測試及耐電壓試驗等項目不符合CNS 14336-1、CNS 13438規定。	董曉剛	環光國際貿易股份有限公司	電子	850440
8	201532053	10330300134	市購檢驗不合格	第六組	1040210	USB電源供應器	市場購樣檢驗 (一)商品標籤標示檢查(含電氣規格):樣品之標籤未標示額定輸入電流;額定輸出電流1000mA與原證書0.5A不符;輸入電壓車充DC12~24不符(原證書未標示)。(二)使用手冊、商品實體外觀、內部構造及零組件:樣品之實體外觀不符;內部電路板佈線及元件不符;有車充輸入接頭之介面與原證書不符。(三)電源L端傳導擾動測試、電源N端傳導擾動測試及耐電壓試驗不符合CNS 14336-1、CNS 13438規定。	董曉剛	環光國際貿易股份有限公司	電子	850440
9	201532052	10330300145	市購檢驗不合格	第六組	1030815	USB電源供應器	電源L端傳導擾動測試、電源N端傳導擾動測試及耐電壓試驗項目不符合CNS 14336-1、CNS 13438之規定。	深圳瀚宇訊電子科技有限公司	京城宏業有限公司	電子	850440
10	201532051	10330300140	市購檢驗不合格	第六組	1040202	Mini折疊USB充電器	市場購樣檢驗 經檢驗(一)商品標籤標示檢查(含電氣規格):樣品本體之標籤未標示產品中文名稱且未標示額定輸入電流、樣品本體之標籤標示型號「01-AUC811(01-EUC811)」,經查原證書登錄資料包含型號「01-AUC811」與「01-EUC811」僅市場區隔不同,其餘外觀/電路結構皆完全一致,併予指明;(二)電源N端傳導擾動測試項目不符合。不符合檢驗標準CNS 13438及商品檢驗法相關規定	安隆鑫科技(深圳)有限公司	逸盛科技股份有限公司	電子	850440
11	201542039	10330300143	市購檢驗不合格	第六組	1031219	極速USB充電器	檢測結果不符合,移請依商品檢驗法第42條第1款、第59條第1項及第63條之1第1項規定,廢止其商品驗證登錄並限期回收改正。	耐嘉股份有限公司		電子	850440

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
12	201521031	202W3084366000	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1031201	POLAR 靜音藍光QQ鼠、MOUSE	6.輻射擾動(1GHz以下)水平極化方向測試 不符合(詳檢驗說明13.)7.輻射擾動(1GHz以下)垂直極化方向測試 不符合(詳檢驗說明13.)檢驗說明13.輻射擾動測試不合格數據如下:極化方向 頻率(MHz) QP測試值(dBuV) QP限制值(dB/uV) 水平 701.39 38.11	PREMIER TECHNOLOGY (HK) LIMITED	威立達科技股份有限公司	電子	847160
13	201521018	202W3084384002	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1031208	滑鼠、MOUSE	6.輻射擾動(1GHz以下)水平極化方向測試 不符合(詳檢驗說明13.)7.輻射擾動(1GHz以下)垂直極化方向測試 不符合(詳檢驗說明13.)試驗說明13.輻射擾動測試不合格數據如下:極化方向 頻率(MHz) QP測試值(dBuV) QP限制值(dB/uV) 水平 36.03 32.30	DACIA INTERNATIONAL CO.,LTD.	威立達科技股份有限公司	電子	847160
14	201421214	202W3185219001	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1031022	電腦多媒體播放器、DVD RECORDER PLAYER	1.檢驗樣品PCB板增加未固定電感與Core與原登錄不符合2.檢驗樣品內部構造配線PCB Layout均與原登錄不符合3.檢驗樣品外觀底部及側面開孔與原登錄不符合4.檢驗樣品外觀背面增加電源開關與電線上無加Core與原登錄不符合5.檢驗樣品風扇型號FAN5010S 12V 0.05A與原登錄不	SANFAN ELECTRONIC CHINA LIMITED	柏克國際有限公司	電子	852190
15	201451203	205T3202003007	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030702	數字標牌(螢幕)、Digital Signage with touch screen with Android System	1.商品標示檢查(含電氣規格) 不符合(規格標示輸入電源:100-240V~50/60Hz 1.1A與型式認可登錄資料電磁相容型式認可報告記載:交流電100~240V 60/50Hz整機功耗107W, 或與產品安全形式試驗報告記載:電器規格AC 110V 60Hz 1.8A均不一致)。2.使用手冊檢查 不符合(未隨商品檢	SHIYUAN (HK) LIMITED	竝立貿易有限公司	電子	852859
16	201441171	204C3008584000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030721	無線簡報協作系統、NOVOCONNECT A WIRELESS PRESENTATION & CONFERENCE SYSTEM	1.安規測試:符合2.EMC測試:不符合(1)商品檢驗標識號碼僅張貼於產品外包裝盒, 未標示於報驗產品本體, 且本體另標示R字軌(R41086)。(2)30 MHz至 1 GHz水平極化輻射測試不符合: 頻率(MHz) QP實測值(dB μ V/m) QP限制值(dB μ V/m) Over Limit(dB μ V/m) 153.7	DELTA	台達電子工業股份有限公司	電子	852871
17	201441165	204C3008615003	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1030801	無線簡報協作系統、NOVOCONNECT A WIRELESS PRESENTATION & CONFERENCE SYSTEM	EMC測試項目第五項商品零組件:1.報驗樣品執行30MHz至1GHz水平極化輻射測試, 其試驗結果不符合檢驗標準CNS13438(95年完整版)限制值。2.報驗樣品執行30MHz至1GHz垂直極化輻射測試, 其試驗結果不符合檢驗標準CNS13438(95年完整版)限制值。	DELTA	台達電子工業股份有限公司	電子	852871
18	201421120	202W2175015002	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1030603	不斷電式電源供應器、UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)	輻射干擾10米垂直極化方向測試不符合型號: ES800C 垂直輻射(AC市電+全載)不符合數據如下: Freq(MHz) QP Result(dBuV/m) QP Limit(dBuV/m) 32 38.03 30 48.01 30.94 30 148.03	ZHONGSHAN GUANHONG ELECTRONIC CO., LTD	蓄源科技股份有限公司	電子	850440
19	201421119	202W2175014009	進口檢驗不合格	基隆分局五堵辦事處	1030603	不斷電式電源供應器、UPS (UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY)	輻射干擾10米垂直極化方向測試不符合: 型號: ES1500C 垂直輻射(AC市電+全載)不符合數據如下: Freq(MHz) QP Result(dBuV/m) QP Limit(dBuV/m) 32.01 33.37 30 80.01 31.69 30型號: ES100	ZHONGSHAN GUANHONG ELECTRONIC CO., LTD	蓄源科技股份有限公司	電子	850440

備註:

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正