

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|--|---|---|--------------|------|--------|
| 1 | 201721036 | 202W6084162 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局 | 1060427 | 刻磨機 | 【進口檢驗】1.經依IEC 60745-1及IEC 60745-2-3標準執行絕緣耐電壓測試，發生絕緣崩潰，故判定不合格。2.樣品之電源開關、馬達、調速旋鈕與原型式試驗報告登錄不符。 | JINHUA VINTAGE TRADING CO. LTD | 正大企業行 | 電機 | 846721 |
| 2 | 201621050 | 202W4201379003 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處 | 1041029 | 刻磨機 | 【進口檢驗】經依IEC 60745-1、IEC 60745-2-3及CNS 13783-1標準測試，並依原商品型式認可證書登錄資料比對結果，不合格項目如下：1.中文標示未標示額定電壓，卻標示電流7A，同時未標示產地及1至6段轉速，與原報告不符2.說明書內容為型號SL-100，非本次申請型號3.無X電容，與原報告不符4.端點干擾電壓測試不符合。 | 旭星電動工具 | 正大企業商行 | 電機 | 846721 |
| 3 | 201621049 | 202W4201378000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處 | 1041105 | 刻磨機 | 【進口檢驗】經依IEC 60745-1、IEC 60745-2-3及CNS 13783-1標準測試，並依原商品型式認可證書登錄資料比對結果，不合格項目如下：1.中文標示未標產地、電壓及各段轉速等，且夾頭夾持規格：3mm與原報告6.5mm不符。2.樣品使用說明書型號SL-200，非本次申請型號SL-100，且部分內容與原報告不符。3.樣品外觀與控制面板外觀(開關、調速旋鈕)與原報告不符。4.內部構造(馬達、電源開關等)與原報告不符。5.樣品無X電容器與原報告不符。6.端點干擾電壓測試不符合。 | 旭星電動工具 | 正大企業商行 | 電機 | 846721 |
| 4 | 201621048 | 202W4201426005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處 | 1041210 | 震動電鑽 | 【進口檢驗】經依IEC 60745-1、IEC 60745-2-1及CNS 13783-1標準測試，並依原商品型式認可證書登錄資料比對結果，不合格項目如下：1.缺中文使用手冊。2.電源線材VCTF規格 2x0.75mm2 與原報告VCTF 1.25mm2 x 2c 不符。3.非分離式電源線組型號JL201T 規格125V 7A 與原報告125V 11A 不符。4.缺X電容與原報告不符。5.端點干擾電壓測試Va傳導不符合，超出限制值頻率點[頻率點(Trace-AV)：0.150MHz、1.186MHz、頻率點(Trace-QP)：0.166MHz、0.482MHz、0.662MHz、0.806MHz等]。6.端點干擾電壓測試Vb傳導不符合，超出限制值頻率點[頻率點(Trace-AV)：0.150MHz，頻率點(Trace-QP)：0.150MHz、0.330MHz、0.558MHz、0.662MHz等]。 | 旭星電動工具(統一編號：CN27946785) | 正大企業商行 | 電機 | 846721 |
| 5 | 201521163 | 202W4084287002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處 | 1040825 | 直髮夾 | 1.未附中文使用說明書。2.PCB板layout與原報告不符。3.缺少X電容元件。4.EMI測試不符：(a)VA(QP)：超出限制值頻率點(0.41MHz、0.646MHz、0.67MHz、0.97MHz及0.994MHz)。(b)VB(QP)：超出限制值頻率點(0.334MHz、0.59MHz及0.99MHz)。 | SHENZHEN RONGXIN FREIGHT SURROGATE CO., LTD | 仙施實業有限公司 | 電機 | 851632 |
| 6 | 201521125 | 202W3195067009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處 | 1040429 | 移動式迷你舞台燈、PORTABLE MINI SPEAKER | 5.商品零組件不符合。7.電源N端干擾電壓測試不符合。10.輻射干擾3米(1GHz以下)水平極化方向測試不符合。11.輻射干擾3米(1GHz以下)垂直極化方向測試不符合。 | HONG KONG COIWIN DEVELOPMENT LIMITED | 聯富行銷科技股份有限公司 | 電機 | 852791 |
| 7 | 201541087 | 204C4006510006 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040312 | 舒敷樂電暖袋、Body warmer for personal use (inspection scope: not exceeding 300V) | 1.樣品外層有注水孔及注水孔之軟塞(徒手可拔出)，與原試驗報告商品外層無注水孔不符。2.樣品「電熱管」金屬外殼未以接地線連接至「電源插接器」之接地端子，與原試驗報告不符。3.市購樣品電源線材R63003 VCTF 3x0.75mm ² ，與原試驗報告電源線材R51009 VCTF 3x0.75mm ² | 雲海健康生技有限公司 | 雲海健康生技有限公司 | 電機 | 851629 |
| 8 | 201532080 | 10320300124 | 市購檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040202 | 酷奇貓暖手寶 | 市場購樣檢驗 (一)標示檢查不符合：未標示額定電壓、消耗功率或電流、電源種類符號。 (二)溫升測試不符合：金屬外殼37.5K超過限制值30K，不符合CNS 3765之規定。 | 董曉剛 | 環光國際貿易有限公司 | 電機 | 851679 |
| 9 | 201532056 | 10320300116 | 市購檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040106 | 電磁爐 | 市場購樣檢驗 經檢驗(一)電源端點干擾電壓測試結果：電源L端傳導擾動測試、電源N端傳導擾動測試不符合CNS13803限制值。 (二)重要零組件比對不符合：1.X電源線材HVCTFK2.0mm*2C R31505與原報告HCTFK2.0mm*2C R31505不符。2.DC風扇型號為：JY-116DC18V與原報告登錄型號不符。 | 中山市旭榮電器有限公司 | 聲寶股份有限公司 | 電機 | 851660 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號 | 報驗案號 | 檢驗方式 | 單位 | 驗畢日期 | 品名 | 不合格原因 | 製造廠商 | 進口商 | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------|---------|-----------------------------|--|---|--------------|------|--------|
| 10 | 201532055 | 10320300112 | 市購檢驗不合格 | 基隆分局 | 1040107 | 電磁爐 | 市場購樣檢驗 經檢驗(一)電源端點干擾電壓測試結果不符合。電源線N:頻率值:0.195MHz、AV實際量測值:56.52dBuV、AV限制值:53.74dBu、超過限制值:2.68dBuV。(二)電源端點干擾電壓測試結果不符合。電源線N:頻率值:0.260MHz、AV實際量測值:51.92dBuV、AV限制值:51.38dBu、超過限制值:0.54dBuV。不符合CNS 13803規定。 | 廈門建松電器有限公司 | 台灣松下電器股份有限公司 | 電機 | 851660 |
| 11 | 201521048 | 202W4175003007 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處 | 1040122 | 暖足機、FAR INFRARED FOOT SAUNA | 1.樣品電源線規格為(插頭:DNT-01 7A 125V;電線VCTFK 0.75mm ² x2C)與原報告資料(插頭:SP-020T 7A 125V;電線VCTFK 0.75mm ² x2C)不符。2.樣品電源線固定座型式與原報告資料不符。3.樣品底部腳粒型式與原報告資料不符。4.樣品說明書無說明「電器有損壞跡象時則 | XIAMEN DIN-STONE IMPORT&EXPORT TRADE CO.,LTD. | 育富科技股份有限公司 | 電機 | 851629 |
| 12 | 201521038 | 202W4175005000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處 | 1040127 | 暖足機、FAR INFRARED FOOT SAUNA | 1.樣品電源線(插頭:DNT-01 7A 125V R31020;電線JET VCTFK 2X0.75mm AWIN 無檢驗標示)與報告(插頭:SP020T 7A 125V R35849;電線VCTFK 2X0.75mm R35849)不符2.樣品電源線固定作型式與原報告資料不符3.樣品底部腳位型式與原報告不符4.樣品說明書無說明「電器有損壞跡 | XIAMEN DIN-STONE IMPORT&EXPORT TRADE CO.,LTD. | 育富科技股份有限公司 | 電機 | 851629 |
| 13 | 201532001 | 10320300127 | 市購檢驗不合格 | 第六組 | 1031112 | 西歐馬卡龍時尚暖暖蛋 | 標示檢查及溫升試驗不符合CNS 3765規定。 | 余姚展強塑料製品廠 | 西歐科技有限公司 | 電機 | 851679 |
| 14 | 201462184 | 10360300136 | 市購檢驗不合格 | 台南分局 | 1030717 | 層板燈 | 【市場購樣】1.構造檢查6不符合2.標示檢查(含標示內容比對)不符合(涉及「基本設計」變更) | 托爾拓電子廠 | 順和貿易有限公司 | 電機 | 940510 |

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正