

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
1	201721031	20205048879004	進口檢驗不合格	基隆分局	1051128	兒童自行車	【進口檢驗】兒童自行車，其黑色塑膠皮材質座墊，經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，塑化劑含量為11.12%(DEHP=11.12%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	寧波偉力車業有限公司	馥聖企業股份有限公司	機械	871200
2	201671090	20705811953000	進口檢驗不合格	高雄分局	1050817	車用輕便液壓千斤頂、15TON HYDRAULIC JACK	[進口檢驗]經依CNS 4074(汽車用輕便式液壓千斤頂)測試，其中揚程限制裝置無法保持鞍座於最高位置，不符合CNS 4074第5.4.1節規定，及溜塊無法保持於最大揚程1/2位置，不符合CNS 4073第5.4.3節規定，故判定不合格。	TAICANG SHENGFU TRADE CO., LTD	盛孚機械股份有限公司	機械	842542
3	201621089	20205290038000	進口檢驗不合格	基隆分局	1050302	千斤頂、BOTTLE JACK	[進口檢驗]經依CNS 4074(汽車用輕便式液壓千斤頂)測試，其中操作桿套筒之焊道破裂，不符合CNS 4074第5.4.1節之規定，故判定不合格。	ANHUI HANDFULL INTERNATIONAL TRADING (GROUP) CO., LTD	囑福貿易有限公司	機械	842542
4	201621088	20205290039003	進口檢驗不合格	基隆分局	1050302	千斤頂、FLOOR JACK	[進口檢驗]經依CNS 5432(汽車用輕便式輪型液壓千斤頂)測試，其中頂盤輔助螺桿底部缺插銷，螺桿到達最高位置時無法確實停止且脫落，不符合CNS 5432第5節之規定，故判定不合格。	ANHUI HANDFULL INTERNATIONAL TRADING (GROUP) CO., LTD	囑福貿易有限公司	機械	842542
5	201621083	20204030210002	進口檢驗不合格	基隆分局	1041023	滑板(陸地用)	【進口檢驗】經測試軸及輪之鎖定件突出於輪之外緣，不符合CNS 12870第3節(5)之規定。未以不易磨滅之方式標示；未標示「警告：使用前應詳閱注意事項之警語」，不符合CNS 12870第6節之規定。	GINSU ENTERPRISE CO., LTD	勁速企業有限公司	機械	950699
6	201621082	20205335320009	進口檢驗不合格	基隆分局	1050728	直排輪鞋	【進口檢驗】經測試後端制動器與地面接觸時，地面與底座角度為25度，不符合CNS 14620第5.1節地面與底座角度應為10~20度範圍內之規定。	東莞市騰蛟運動用品有限公司	日璟企業有限公司	機械	950670
7	201651072	205T5115024001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050707	HELLO KITTY 攜帶式卡式爐	【進口檢驗】經檢測不符合CNS 14529(2001年版)第3.1(12)規定，在通常使用狀態時，不可裝入備用之瓦斯容器。	ZHEJIANG YONGKANG JINYU CO., LTD	樺新開發企業有限公司	機械	732111
8	201621063	20205010575002	進口檢驗不合格	基隆分局	1050422	兒童直排式伸縮溜冰鞋	【進口檢驗】經水平撞擊(90J)後，鞋身與底座分離，耐水平撞擊性不符合CNS14620第4.5節之規定。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO., LTD	許佳瑋	機械	950670
9	201651058	205T5139020001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1050421	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中米白色塑膠皮座墊的塑化劑含量為12.97%(DEHP=12.97%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	平湖瀧森童車有限公司	好兒喜有限公司	機械	950300
10	201671041	20704804748003	進口檢驗不合格	高雄分局	1040907	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠貼紙車牌的塑化劑(DEHP)含量為0.49%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	機械	950300
11	201671040	20704804748003	進口檢驗不合格	高雄分局	1040907	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中塑膠皮座墊，顏色：黑色，塑化劑含量為10.27%(DBP=0.36%、DEHP=9.91%)，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	機械	950300
12	201671037	20704819464008	進口檢驗不合格	高雄分局	20151120	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中軟塑膠材質履帶(顏色黑色)塑化劑(DEHP)含量為4.65%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求，故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	寶貝車玩具有限公司	機械	950300
13	201651026	205T4232036006	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040911	兒童電動車	【進口檢驗】經CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試，其中黑色軟塑膠履帶，塑化劑(DEHP)含量為9.82%，超過CNS 4797規定之0.1%限量值，故判定不合格。	安徽省舒城三樂童車有限責任公司	親親貿易有限公司	機械	950300

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
14	201651022	205T4143032002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040827	二合一滑板車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中綠色透明軟塑膠材質輪胎塑化劑(DEHP)含量為6.13%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	牧野企業有限公司	達肇企業有限公司	機械	950300
15	201651021	205T4139099008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1041012	兒童電動車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中黑色軟塑膠輪胎塑化劑含量為5.56%(DEHP=4.63%,DINP=0.93%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	浙江佳佳童車有限公司	好兒喜有限公司	機械	950300
16	201621017	20204315372002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040622	兒童滑板車	【進口檢驗】經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中黑色軟塑膠材質輪胎,塑化劑(DEHP)含量為1.06%,超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	雙鑫運動器材廠	巖展企業有限公司	機械	950699
17	201621004	20204272414024	進口檢驗不合格	基隆分局	1040914	千斤頂(TWO-STAGE JACK)	【進口檢驗】2T及12T於揚升過程中溜塊下降,無法繼續揚升,隨即持續下降;20T操作槓桿套孔處板金件之焊道破裂,不符合CNS 4074第5.4.1節規定;溜塊下降量超過0.2mm,不符合CNS 4074第5.4.3節規定。	HAIYAN JINTENG IMPORT & EXPORT CO., LTD	台灣鑫餘有限公司	機械	842542
18	201621003	20204272413002	進口檢驗不合格	基隆分局	1040914	千斤頂(FLOOR JACK)	【進口檢驗】測試升程時,舉升臂之焊道斷裂,不符合CNS 5432第3.4節規定。	HAIYAN JINTENG IMPORT & EXPORT CO., LTD	台灣鑫餘有限公司	機械	842542
19	201621002	20204272084000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040914	千斤頂(BOTTLE JACK)	【進口檢驗】8T揚升過程中溜塊下降,無法繼續揚升,隨即持續下降。10T及16T於揚升過程柱塞漏油。20T操作槓桿套孔處板金件之焊道破裂,不符合CNS 4074第5.4.1節規定。8T溜塊下降量超過0.2mm,不符合CNS 4074第5.4.3節規定。	HAIYAN JINTENG IMPORT & EXPORT CO., LTD	台灣鑫餘有限公司	機械	842542
20	201621001	20204272083007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040914	千斤頂(SCISSORS JACK)	【進口檢驗】2T(T10120)經負載運作檢查,發現全行程之運作狀況不圓滑確實,螺桿與螺帽因金屬摩擦產生異常噪音;測試結束後,無法旋回閉合狀態,不符合CNS 4076第6.3.1節規定。	HAIYAN JINTENG IMPORT & EXPORT CO., LTD	台灣鑫餘有限公司	機械	842549
21	201551166	205T4232027005	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040723	兒童電動車	進口檢驗 經依CNS 15138(塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-氣相層析法)規定測試,其中輪胎上黑色軟塑膠履帶之塑化劑含量為9.69%(DEHP=9.69%),超過CNS 4797規定之0.1%限量值要求,故判定不合格。	ANHUI SHUCHENG SANLE BABY CARRIAGE CO.,LTD	親親貿易有限公司	機械	950300
22	201551160	205T4116075008	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040720	滑板車 XLM-2009A	“兒童玩具滑板車XLM-2009 A(項次2)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中(1)透明軟塑膠握把,塑化劑含量為0.95%(DBP=0.95%),(2)透明軟塑膠輪胎,塑化劑含量為2.96%(DBP=1.21%,DEHP=1.75%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	機械	950300
23	201521158	20204335225000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040511	滑板	1.軸及輪之鎖定位突出於輪之外緣,不符合CNS12870第3.6節(5)之規定。2.經試驗後踏板破裂,不符合CNS12870第4.5節之規定。3.未以不易磨滅之方式標示,不符合CNS12870第6節之規定。4.注意事項部分未說明,不符合CNS12870第7節之規定。安全規定未說明部分: (1)須選擇使用場地	珠海市明煥貿易有限公司	日環企業有限公司	機械	950699
24	201551149	205T4116071009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040716	滑板車	1.“兒童玩具滑板車2009(項次55)”依據CNS 15138鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法測試,其中黑色軟塑膠輪胎,塑化劑含量為0.67%(DBP=0.14%,DEHP=0.53%),超過CNS 4797塑化劑含量0.1%之規定。2.中文標示中未發現限重聲明,不符合CNS 4797第7節之規定。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	機械	950300
25	201541145	204C4006896006	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040727	登山爐	理論乾燥燃燒廢氣中之CO濃度超出0.14%	BRS捷登兄弟	雲峰戶外有限公司	機械	732111
26	201521138	20204315422000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040709	滑板	1.軸及輪之鎖定位突出於輪之外緣,與CNS12870第3.6(5)節之規定不符。2.未標示型號,與CNS12870第6(2)節之規定不符。	水康市斯曼諾休閒用品廠	巖展企業有限公司	機械	950699
27	201521137	20204335319000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040715	直排輪鞋	水平撞擊測試不符合CNS 14620第4.5節之規定。	FLYING EAGLE SPORTING GOODS CO., LTD	日環企業有限公司	機械	950670

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
28	201571131	20704815864004	進口檢驗不合格	高雄分局	1040507	手推嬰兒用車、BABY STROLLERS	車台無附加之安全裝置，不符合CNS12940(88年版)第5.8節之規定。	小天使嬰童用品(中山)有限公司	好萊兒嬰兒用品有限公司	機械	871500
29	201551123	205T4155325002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040217	電子打火機	耐高溫性測試不符合CNS 10666第4.5節之規定。	GUANGDONG METALS & MINERALS IMP & EXP CORP LTD	天隆盛有限公司	機械	961310
30	201551122	205T3126011009	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040108	面盆、CP-343 PEDESTAL BASIN (瓷製)	1.依CNS3220-3，樣品1件於1min掉落破裂，另1件雖於10min未掉落但安裝處破裂，判定安全項目不符合。2.本體未有製造日期標示，判定標示不符合。	佛山市裕朗潔具有限公司	果桐國際貿易有限公司	機械	691010
31	201551121	205T3126052002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1040120	瓷製壁掛式臉盆	1.依CNS3220-3瓷質吸水率要求0.5%以下，樣品吸水率1.4%超過瓷質產品之標準，判定不符合。2.本體未標示製造日期，判定標示不符合。	卡西尼衛浴有限公司	果桐國際貿易有限公司	機械	691010
32	201571116	20704813036001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040522	千斤頂、12TON WELDED SHORT BOTTLE JACK TL3312	3.性能測試3.1 負載操作測試 不符合鞍座或掛鉤到達最高位置時，揚程限制裝置之作用及強度，無法安全及確實保持鞍座或掛鉤於最高位置。溜塊持續下降。	TAICANG SHENGFU TRADE CO., LTD.	六乙股份有限公司(608)	機械	842542
33	201521115	20204041778000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040427	壁掛式瓷製臉盆	耐承載性測試不符合 CNS 3220-3之品質要求。	CLEANMAN (HONG KONG) SANITARY WARE CO., LTD	喬登伸統衛浴股份有限公司	機械	691010
34	201571093	20704813009008	進口檢驗不合格	高雄分局	1040211	千斤頂、BOTTLE JACK T92003	不符合CNS4074第5.4.1節之規定：鞍座到達最高位置，溜塊隨即下降，無法確實保持鞍座於最高位置。不符合CNS4074第5.4.3節之規定：溜塊於半揚程位置，加載後，溜塊持續下降，無法保持於該位置。不符合CNS4074第5.4.4節之規定：溜塊於最大升程位置，底座插入6度傾斜墊板。	TAICANG SHENGFU TRADE CO., LTD.	六乙股份有限公司(608)	機械	842542
35	201571092	20703812391007	進口檢驗不合格	高雄分局	1040122	千斤頂、TL1620 2TON ALUMINIUM JACK	4.4 安全超負載試驗 不符合，液壓系統損壞(漏油)7. 標示不符合，尚缺(1)型式(2)頂盤揚升位置、頂盤下降位置	TONGLI INDUSTRIAL CO., LTD.	六乙股份有限公司(608)	機械	842549
36	201521089	20204041300003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040316	兒童自行車、自行車	1.煞車經煞車鋼索組件試驗後，其前、後之煞車鋼索末端均未裝有能承受20N拉力之防護套與第3.2.2.3節規定不符。2.輔助輪經縱向載重試驗後，永久變形量超過限量值(15mm以下)與第3.12.3節規定不符。3.兒童自行車(HR-1601)，經CNS15138(塑膠玩具中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗法	TIANJIN TEXTILE GROUP IMPORT & EXPORT INC	立寶興業有限公司	機械	871200
37	201571088	20704801061002	進口檢驗不合格	高雄分局	1040302	打火機	燃料液體體積、耐墜落性及耐連續燃燒性測試不符合CNS 10666之規定。	WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO., LTD	宏駿貿易有限公司	機械	961310
38	201551081	205T4001036002	進口檢驗不合格	台中分局	1040306	壁掛式臉盆	耐承載性安全項目要求，不符合CNS 3220-3及CNS 3221之規定。	CHAOZHOU TIANJIAN HENGJIE CERAMIC COMPANY LTD	潔品衛材有限公司	機械	691010
39	201521075	20204030028007	進口檢驗不合格	基隆分局	1040217	直排輪、SR SKATE	1.依6.3節施加扭力試驗，於6Nm時制動器扭轉碰觸到後輪，使後輪產生阻滯現象，不符合CNS14620第4.3節之規定。2.經水平撞擊(90J)試驗後鞋殼前端破裂，不符合CNS14620第4.5節之規定。	GINSU ENTERPRISE CO.,LTD	勁速企業有限公司	機械	950670
40	201521074	20204030029000	進口檢驗不合格	基隆分局	1040217	直排輪、SR SKATE	依6.3節施加扭力試驗，於6Nm時制動器扭轉碰觸到後輪，使後輪產生阻滯現象，不符合CNS14620第4.3節之規定。	GINSU ENTERPRISE CO.,LTD	勁速企業有限公司	機械	950670
41	201541050	204C4009703000	進口檢驗不合格	新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處	1040119	嬰兒手推車、BABY STROLLER	無安全裝置，不符合CNS 12940(88年版)第5.8節之規定。無安全裝置，不符合CNS 12940(88年版)第6.5節(2)之規定。	HAUCK FUN FOR KIDS (HONG KONG) LIMITED	麗翔股份有限公司	機械	871500
42	201571049	20704801053004	進口檢驗不合格	高雄分局	1040206	打火機	測試時有灑火現象、液體燃料槽體積及耐連續燃燒性測試不符合CNS 10666規定。	WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO., LTD	宏駿貿易有限公司	機械	961310

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
43	201572035	10320300084	市購檢驗不合格	基隆分局	1031119	拋棄式打火機	市場購樣檢驗 安全性檢測項目點火力量不足產生火焰(含安全裝置),不符合 CNS 10666第4.2節規定。	WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO., LTD	宏騏貿易有限公司	機械	961310
44	201551034	205T3502277003	進口檢驗不合格	台中分局	1031111	袖珍型瓦斯打火機	點火力量測試不符合CNS 10666規定。	GUANGDONG METALS & MINERALS IMP & EXP CORP LTD.	天隆盛有限公司	機械	961310
45	201521033	20204270186009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040129	直排溜冰鞋、ADJUSTABLE INLINE SKATES PP CHASSIS	經耐水平撞擊試驗,鞋殼側邊出現破裂,不符合CNS14620(93.04.20) 直排輪鞋第4.5節之規定。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	成功體育文具股份 有限公司	機械	950670
46	201521032	20204270033001	進口檢驗不合格	基隆分局	1040112	直排溜冰鞋、ADJUSTABLE INLINE SKATES	經水平撞擊試驗後,鞋身前端產生破裂,不符合CNS14620(93.4.20) 第4.5節之規定。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	成功體育文具股份 有限公司	機械	950670
47	201521027	20203030331009	進口檢驗不合格	基隆分局	1040105	直排輪鞋	水平撞擊試驗不符合CNS 14620規定。	ROLLERBLADE公司	勁速企業股份有限 公司	機械	950670
48	201521026	20203011447002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031224	溜冰鞋、ROLLER SKATES	經水平撞擊試驗後,鞋身前端塑膠皮破裂,不符合CNS 14620(93.4.20)第4.5節之規定。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	許佳瑋	機械	950670
49	201521025	20203011446002	進口檢驗不合格	基隆分局	1031224	溜冰鞋、ROLLER SKATES	經水平撞擊試驗後,鞋身前端塑膠皮破裂。	SHENZHEN DINGSHENG SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD	許佳瑋	機械	950670
50	201521024	20203335590003	進口檢驗不合格	基隆分局	1040113	直排輪鞋、INLINE SKATES CHILDREDN SKATES	經水平撞擊試驗(90)後鞋身底部破裂。	TEN JIAO SPORTING GOODS CO.,LTD.	日環企業有限公司	機械	950670
51	201571017	20703800860001	進口檢驗不合格	高雄分局	1040107	打火機	耐墜落性、耐連續燃燒性不符合CNS 10666規定。	WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO.LTD	宏騏貿易有限公司	機械	961310
52	201552003	10320300074	市購檢驗不合格	基隆分局	1031211	安全型電子打火機	經調查經銷商二龍山企業有限公司暖暖營業所提供該牌之進貨供應 商為天隆盛有限公司(地址:臺中市龍井區龍泉里沙田路5段140號、 電話04-26354321)	大宇火機有限公司	天隆盛有限公司	機械	961310
53	201552002	10320300073	市購檢驗不合格	基隆分局	1031105	SQ-04防風打火機	依據103.10.17經標五字第10350027580號所附彙整表第1項安全性檢測 項目不符合點火力量不足產生火焰(含安全裝置)違規態樣:4辦理涉違 規轉移請責分局續予追蹤調查	慈溪市立興火機有 限公司	仲興實業社	機械	961310
54	201421213	20203335456000	進口檢驗不合格	基隆分局	1031106	直排輪鞋、INLINE SKATE	1.制動器與地面接觸時,地面與底座角度僅6度,依CNS14620第5.1節 應為10~20度之間。2.樣品經水平撞擊(90焦耳)後,鞋身與底座分離, 與CNS14620第4.5節規定不符。3.注意事項:使用範圍之限制未說明 合適地面,與CNS14620第8節規定不符。	CLOUD-DRIFT CO., LTD.	追風企業股份有限 公司	機械	950670
55	201421212	20203290594006	進口檢驗不合格	基隆分局	1031105	千斤頂、HEAVY DUTY INDUSTRIAL BOTTLE JACK	一、不符合CNS4074第5.4.1節之規定:鞍座到達最高位置,溜塊隨 即下降,無法確實保持鞍座於最高位置。二、不符合CNS4074第 5.4.3節之規定:溜塊於半揚程位置,加載後,溜塊持續下降,無法 保持於該位置。	FUYANG TONGLI INDUSTRIAL CO.,LTD.	囑福貿易有限公司	機械	842542

備註:

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者,業已退運、銷毀、封存或禁止通關,並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者,業請業者回收或改正

項目	通報編號	報驗案號	檢驗方式	單位	驗畢日期	品名	不合格原因	製造廠商	進口商	商品類別	貨品分類號列
56	201421211	20203290593003	進口檢驗不合格	基隆分局	1031105	千斤頂、HEAVY DUTY INDUSTRIAL BOTTLE JACK (HIGH PROFILE)	一、不符合CNS4074第5.4.1節之規定：鞍座到達最高位置，溜塊隨即下降，無法確實保持鞍座於最高位置。二、不符合CNS4074第5.4.3節之規定：溜塊於半揚程位置，加載後，溜塊持續下降，無法保持於該位置。	FUYANG TONGLI INDUSTRIAL CO.,LTD.	囍福貿易有限公司	機械	842542
57	201421189	20203030198005	進口檢驗不合格	基隆分局	1030912	AVIGO男孩炫彩藍直排輪鞋、MID LEVEL INLINE SKATE BOY SIZE:M	經耐水平撞擊試驗，鞋殼前端出現破裂。	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	機械	950670
58	201421188	20203030197002	進口檢驗不合格	基隆分局	1030912	AVIGO女孩初階直排輪鞋、OPP INLINE SKATE-GIRL SIZE:SM	經耐水平撞擊試驗，鞋殼與底座連接處破裂。	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	機械	950670
59	201421187	20203030196002	進口檢驗不合格	基隆分局	1030912	AVIGO男孩初階直排輪鞋、OPP INLINE SKATE-BOY SIZE SM	經耐水平撞擊試驗，鞋殼與底座連接處破裂。	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	機械	950670
60	201421186	20203030194006	進口檢驗不合格	基隆分局	1030912	AVIGO女孩魔幻粉直排輪鞋、MILD LEVEL INLINE SKATE-GIRL	經耐水平撞擊試驗，鞋殼前端出現破裂。	TOYS	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司	機械	950670
61	201451185	205T3116075002	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030905	滑板	1、外側輪尚未離地，踏板與內側輪就已接觸與CNS12870第4.2節規定不符。2、經耐久試驗後，輪軸架斷裂，與CNS12870第4.4節規定不符。3、未標示型號及「警告：使用前應先詳閱注意事項」之警語，與CNS12870第6節規定不符。4、未依規定標示注意事項，與CNS12870第7節規定不	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	機械	950670
62	201451179	205T3116067001	進口檢驗不合格	台中分局台中港辦事處	1030828	直排輪鞋	經耐水平撞擊試驗，底座與鞋殼連接螺絲孔部位擴孔變形。	JIANGXI RUIYI TRADE CO., LTD.	冠麟國際開發有限公司	機械	950670
63	201462175	10360300100	市購檢驗不合格	台南分局	1030808	攜帶式卡式爐	1.繫索商品檢驗結果為不合格，違規態樣4。2.移請本分局第五課追蹤處理(三元國際開發有限公司、雲林縣斗六市成功里鎮東路360號1樓)。	Qingdao Sun Touch Elec. Co. Ltd.	三元國際開發有限公司	機械	732111
64	201421170	20203280673006	進口檢驗不合格	基隆分局	1030619	壁掛式瓷製臉盆	耐承載性不符合CNS 3220-3規定。	中陶瓷業有限公司	鼎興開發貿易股份有限公司	機械	691010
65	201421131	20203315232008	進口檢驗不合格	基隆分局	1030610	嬰兒手推車、BABY STROLLER AMPIO AP-300C	動態耐用性：試驗過程座椅下方左側支架斷裂，不符合CNS12940(88年版)第6.7節之規定。	DONG GUAN COMBI STROLLERS & TOYS CO.,LTD.	台灣康貝股份有限公司	機械	871500

備註：

- 1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場
- 2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正