

| 項目 | 通報編號      | 報驗案號           | 檢驗方式    | 單位              | 驗畢日期    | 品名   | 不合格原因  | 製造廠商  | 進口商          | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------------|---------|--|--|---|--------------|------|--------|
| 1  | 201721036 | 202W6084162    | 進口檢驗不合格 | 基隆分局            | 1060427 | 刻磨機  | 【進口檢驗】1.經依IEC 60745-1及IEC 60745-2-3標準執行絕緣耐電壓測試，發生絕緣崩潰，故判定不合格。2.樣品之電源開關、馬達、調速旋鈕與原型式試驗報告登錄不符。  | JINHUA VINTAGE TRADING CO. LTD              | 正大企業行        | 電機   | 846721 |
| 2  | 201621050 | 202W4201379003 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處       | 1041029 | 刻磨機  | 【進口檢驗】經依IEC 60745-1、IEC 60745-2-3及CNS 13783-1標準測試，並依原商品型式認可證書登錄資料比對結果，不合格項目如下：1.中文標示未標示額定電壓，卻標示電流7A，同時未標示產地及1至6段轉速，與原報告不符2.說明書內容為型號SL-100，非本次申請型號3.無X電容，與原報告不符4.端點干擾電壓測試不符合。   | 旭星電動工具                                      | 正大企業商行       | 電機   | 846721 |
| 3  | 201621049 | 202W4201378000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處       | 1041105 | 刻磨機  | 【進口檢驗】經依IEC 60745-1、IEC 60745-2-3及CNS 13783-1標準測試，並依原商品型式認可證書登錄資料比對結果，不合格項目如下：1.中文標示未標示產地、電壓及各段轉速等，且夾頭夾持規格：3mm與原報告6.5mm不符。2.樣品使用說明書型號SL-200，非本次申請型號SL-100，且部分內容與原報告不符。3.樣品外觀與控制面板外觀(開關、調速旋鈕)與原報告不符。4.內部構造(馬達、電源開關等)與原報告不符。5.樣品無X電容器與原報告不符。6.端子干擾電壓測試不符合。   | 旭星電動工具                                      | 正大企業商行       | 電機   | 846721 |
| 4  | 201621048 | 202W4201426005 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處       | 1041210 | 震動電鑽   | 【進口檢驗】經依IEC 60745-1、IEC 60745-2-1及CNS 13783-1標準測試，並依原商品型式認可證書登錄資料比對結果，不合格項目如下：1.缺中文使用手冊。2.電源線材VCTF 規格 2x0.75mm <sup>2</sup> 與原報告 VCTF 1.25mm <sup>2</sup> x 2c 不符。3.非分離式電源線組型號JL201T 規格 125V 7A 與原報告125V 11A 不符。4.缺X電容與原報告不符。5.端子干擾電壓測試Va傳導不符合，超出限制值頻率點[頻率點(Trace-AV)：0.150MHz、1.186MHz，頻率點(Trace-QP)：0.166MHz、0.482MHz、0.662MHz、0.806MHz等]。6.端子干擾電壓測試Vb傳導不符合，超出限制值頻率點[頻率點(Trace-AV)：0.150MHz，頻率點(Trace-QP)：0.150MHz、0.330MHz、0.558MHz、0.662MHz等]。 | 旭星電動工具(統一編號：CN27946785)                     | 正大企業商行       | 電機   | 846721 |
| 5  | 201521163 | 202W4084287002 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處       | 1040825 | 直髮夾  | 1.未附中文使用說明書。2.PCB板layout與原報告不符。3.缺少X電容元件。4.EMI測試不符：(a)VA(QP)：超出限制值頻率點(0.41MHz、0.646MHz、0.67MHz、0.97MHz及0.994MHz)。(b)VB(QP)：超出限制值頻率點(0.334MHz、0.59MHz及0.99MHz)。   | SHENZHEN RONGXIN FREIGHT SURROGATE CO., LTD | 仙施實業有限公司     | 電機   | 851632 |
| 6  | 201521125 | 202W3195067009 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處       | 1040429 | 移動式迷你舞台燈、PORTABLE MINI SPEAKER   | 5.商品零組件不符合。7.電源N端干擾電壓測試不符合。10.輻射干擾3米(1GHz以下)水平極化方向測試不符合。11.輻射干擾3米(1GHz以下)垂直極化方向測試不符合。  | HONG KONG COIWIN DEVELOPMENT LIMITED        | 聯富行銷科技股份有限公司 | 電機   | 852791 |
| 7  | 201541087 | 204C4006510006 | 進口檢驗不合格 | 新竹分局臺灣桃園國際機場辦事處 | 1040312 | 舒敷樂電暖袋、Body warmer for personal use (inspection scope: not exceeding 300V) | 1.樣品外層有注水孔及注水孔之軟塞(徒手可拔出)，與原試驗報告商品外層無注水孔不符。2.樣品「電熱管」金屬外殼未以接地線連接至「電源插接器」之接地端子，與原試驗報告不符。3.市購樣品電源線材R63003 VCTF 3x0.75mm <sup>2</sup> ，與原試驗報告電源線材R51009 VCTF 3x0.75mm <sup>2</sup>  | 雲海健康生技有限公司                                  | 雲海健康生技有限公司   | 電機   | 851629 |
| 8  | 201532080 | 10320300124    | 市購檢驗不合格 | 基隆分局            | 1040202 | 酷奇貓暖手寶   | 市場購樣檢驗<br>(一)標示檢查不符合：未標示額定電壓、消耗功率或電流、電源種類符號。<br>(二)溫升測試不符合：金屬外殼37.5K超過限制值30K，不符合CNS 3765之規定。   | 董曉剛   | 環光國際貿易有限公司   | 電機   | 851679 |
| 9  | 201532056 | 10320300116    | 市購檢驗不合格 | 基隆分局            | 1040106 | 電磁爐  | 市場購樣檢驗<br>經檢驗(一)電源端點干擾電壓測試結果：電源L端傳導擾動測試、電源N端傳導擾動測試不符合CNS13803限制值。<br>(二)重要零組件比對不符合：1.X電源線材HVCTFK2.0mm*2C R31505與原報告HCTFK2.0mm*2C R31505不符。2.DC風扇型號為：JY-116DC18V與原報告登錄型號不符。   | 中山市旭榮電器有限公司                                 | 聲寶股份有限公司     | 電機   | 851660 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正

| 項目 | 通報編號      | 報驗案號           | 檢驗方式    | 單位        | 驗畢日期    | 品名                          | 不合格原因  | 製造廠商  | 進口商          | 商品類別 | 貨品分類號列 |
|----|-----------|----------------|---------|-----------|---------|-----------------------------|--|---|--------------|------|--------|
| 10 | 201532055 | 10320300112    | 市購檢驗不合格 | 基隆分局      | 1040107 | 電磁爐                         | 市場購樣檢驗<br>經檢驗(一)電源端點干擾電壓測試結果不符合。電源線N:頻率值:0.195MHz、AV實際量測值:56.52dBuV、AV限制值:53.74dBu、超過限制值:2.68dBuV。(二)電源端點干擾電壓測試結果不符合。電源線N:頻率值:0.260MHz、AV實際量測值:51.92dBuV、AV限制值:51.38dBu,超過限制值:0.54dBuV。不符合CNS 13803規定。 | 廈門建松電器有限公司                                    | 台灣松下電器股份有限公司 | 電機   | 851660 |
| 11 | 201521048 | 202W4175003007 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處 | 1040122 | 暖足機、FAR INFRARED FOOT SAUNA | 1.樣品電源線規格為(插頭:DNT-01 7A 125V;電線VCTFK 0.75mmx2C)與原報告資料(插頭:SP-020T 7A 125V;電線VCTFK 0.75mmx2C)不符。2.樣品電源線固定座型式與原報告資料不符。3.樣品底部腳位型式與原報告資料不符。4.樣品說明書無說明「電器有損壞跡象時則   | XIAMEN DIN-STONE IMPORT&EXPORT TRADE CO.,LTD. | 育富科技股份有限公司   | 電機   | 851629 |
| 12 | 201521038 | 202W4175005000 | 進口檢驗不合格 | 基隆分局五堵辦事處 | 1040127 | 暖足機、FAR INFRARED FOOT SAUNA | 1.樣品電源線(插頭:DNT-01 7A 125V R31020;電線JET VCTFK 2X0.75mm AWIN 無檢驗標示)與報告(插頭:SP020T 7A 125V R35849;電線VCTFK 2X0.75mm R35849)不符2.樣品電源線固定作型式與原報告資料不符3.樣品底部腳位型式與原報告不符4.樣品說明書無說明「電器有損壞跡                          | XIAMEN DIN-STONE IMPORT&EXPORT TRADE CO.,LTD. | 育富科技股份有限公司   | 電機   | 851629 |

備註：

1、檢驗方式為進口檢驗不合格者，業已退運、銷毀、封存或禁止通關，並未進入國內市場

2、檢驗方式為市購檢驗不合格者，業請業者回收或改正